

Pressure sensor, model HP-2

EN

Drucksensor, Typ HP-2

DE

Capteur de pression, type HP-2

FR

Sensor de presión, modelo HP-2

ES

CE



Pressure sensor for highest pressure, model HP-2

**WIKAI**

Part of your business

<b>EN</b>	<b>Operating instructions model HP-2</b>	<b>Page</b>	<b>3 - 22</b>
<b>DE</b>	<b>Betriebsanleitung Typ HP-2</b>	<b>Seite</b>	<b>23 - 42</b>
<b>FR</b>	<b>Mode d'emploi type HP-2</b>	<b>Page</b>	<b>43 - 62</b>
<b>ES</b>	<b>Manual de instrucciones modelo HP-2</b>	<b>Página</b>	<b>63 - 82</b>

© 2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.  
WIKA® is a registered trademark in various countries.  
WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!  
Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!  
Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !  
A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!  
¡Guardar el manual para una eventual consulta!

# Contents

<b>1. General information</b>	<b>4</b>
<b>2. Safety</b>	<b>5</b>
<b>3. Specifications</b>	<b>8</b>
<b>4. Design and function</b>	<b>10</b>
<b>5. Transport, packaging and storage</b>	<b>10</b>
<b>6. Commissioning, operation</b>	<b>11</b>
<b>7. Adjustment of zero point and span</b>	<b>14</b>
<b>8. Spare part kit</b>	<b>15</b>
<b>9. Maintenance and cleaning</b>	<b>18</b>
<b>10. Faults</b>	<b>19</b>
<b>11. Dismounting, return and disposal</b>	<b>20</b>
<b>12. Accessories</b>	<b>21</b>

Declarations of conformity can be found online at [www.wika.com](http://www.wika.com).

## 1. General information

- The pressure sensor described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The manufacturer's liability is void in the case of any damage caused by using the product contrary to its intended use, non-compliance with these operating instructions, assignment of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised modifications to the instrument.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Further information:
  - Internet address: [www.wika.de](http://www.wika.de) / [www.wika.com](http://www.wika.com)
  - Relevant data sheet: PE 81.53
  - Application consultant: Tel.: +49 9372 132-8976  
Fax: +49 9372 132-8008976  
[support-tronic@wika.de](mailto:support-tronic@wika.de)

## Explanation of symbols



### **WARNING!**

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



### **CAUTION!**

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to equipment or the environment, if not avoided.



### **Information**

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.



### **WARNING!**

... indicates a potentially dangerous situation that can result in burns, caused by hot surfaces or liquids, if not avoided.

## Abbreviations

2-wire	The two connection lines are used for the voltage supply. The measurement signal also provides the supply current.
3-wire	Two connection lines are used for the voltage supply. One connection line is used for the measurement signal.
$U_B$ , +5V	Positive power supply
0V, GND	Reference potential
S+	Positive output terminal
D+ ,D-	Data link USB 2.0

## 2. Safety



### **WARNING!**

Before installation, commissioning and operation, ensure that the appropriate pressure sensor has been selected in terms of measuring range, design and specific measuring conditions.

The operator must ensure the compatibility of the fluid with the material used. Where the medium is hydrogen, contact the manufacturer.

The fluid must not be contaminated with abrasive substances.

Non-observance can result in serious injury and/or damage to the equipment.



### **WARNING!**

- Open the connections only after the system has been depressurised.
- Observe the working conditions in accordance with chapter 3 “Specifications”.
- Always operate the pressure sensor within the overpressure limit.

EN



Further important safety instructions can be found in the individual chapters of these operating instructions.

### **2.1 Intended use**

The pressure sensor is used to convert pressure into an electrical signal.

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

### **2.2 Personnel qualification**



#### **WARNING!**

#### **Risk of injury should qualification be insufficient!**

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment. The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

#### **Skilled personnel**

Skilled personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media.

### 2.3 Special hazards



**WARNING!**

For hazardous media such as oxygen, acetylene, flammable or toxic gases or liquids, and refrigeration plants, compressors, etc., in addition to all standard regulations, the appropriate existing codes or regulations must also be followed.



**WARNING!**

No plant conditions are permitted that could lead to the formation of atomic hydrogen in the connection channel of the pressure sensor.



**WARNING!**


Residual media in the dismantled pressure sensor can result in a risk to persons, the environment and equipment. Take sufficient precautionary measures.

Do not use this instrument in safety or emergency stop devices. Incorrect use of the instrument can result in injury.

Should a failure occur, aggressive media with extremely high temperature and under high pressure or vacuum may be present at the instrument.

### 2.4 Labelling, safety marking

#### Product label

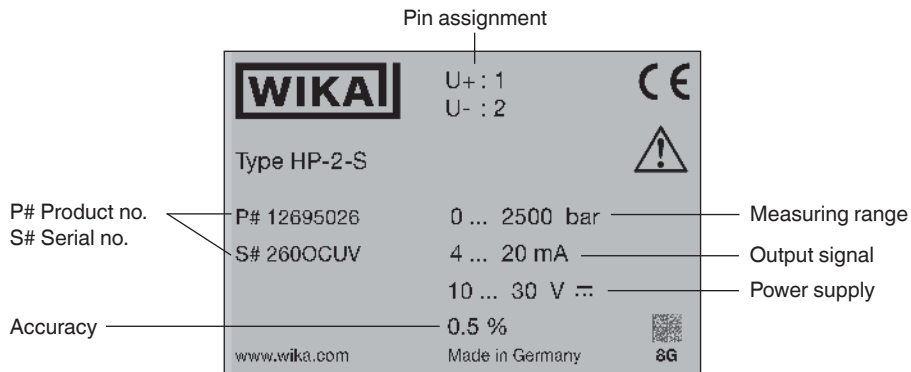

If the serial number becomes illegible due to mechanical damage or overpainting, traceability will no longer be possible.

### Explanation of symbols



**CE, Communauté Européenne**

Instruments bearing this mark comply with the relevant European directives.

EN

### 3. Specifications



#### **WARNING!**

When designing the system, please note that the values given (e.g. burst pressure, overpressure limit) are dependent upon the material and thread used.

### Measuring ranges

#### Relative pressure

<b>bar</b>	<b>Measuring range</b>	<b>0 ... 1,600</b>	<b>0 ... 2,500</b>	<b>0 ... 4,000</b>	<b>0 ... 5,000</b>
	Overpressure limit	2,300	3,500	5,000	6,000
	Burst pressure	4,000	6,000	8,000	10,000
	<b>Measuring range</b>	<b>0 ... 6,000</b>	<b>0 ... 7,000</b>	<b>0 ... 8,000</b>	<b>0 ... 10,000</b>
	Overpressure limit	7,000	8,000	10,000	11,000
	Burst pressure	11,000	11,000	12,000	12,000
	<b>Measuring range</b>	<b>0 ... 12,000</b>	<b>0 ... 15,000</b>		
	Overpressure limit	12,500	15,500		
	Burst pressure	14,000	16,000		
<b>psi</b>	<b>Measuring range</b>	<b>0 ... 23,000</b>	<b>0 ... 36,000</b>	<b>0 ... 58,000</b>	<b>0 ... 72,000</b>
	Overpressure limit	33,300	50,500	72,500	87,000
	Burst pressure	58,000	87,000	116,000	145,000
	<b>Measuring range</b>	<b>0 ... 87,000</b>	<b>0 ... 100,000</b>	<b>0 ... 115,000</b>	<b>0 ... 145,000</b>
	Overpressure limit	101,500	116,000	145,000	159,000
	Burst pressure	159,500	159,500	174,000	174,000

### Service life

On request, since the service life depends on the actual pressure profile.

Despite its excellent load cycle stability a permanent load cycle stability is only given conditionally. This is due to the extreme loadings faced by the highly pressurised materials. This applies particularly to dynamic applications. Accordingly, the pressure-loaded parts of the HP-2 are considered as wear parts that are not covered by the warranty.



### Output signals

Signal type	Signal
Current (2-wire)	4 ... 20 mA
Voltage (3-wire)	DC 0 ... 5 V DC 0 ... 10 V
USB	USB 2.0

### Power supply

The power supply depends on the selected output signal

- 4 ... 20 mA: DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 5 V: DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 10 V: DC 14 ... 30 V
- USB 2.0: DC 5 V

### Load in $\Omega$

- Current output (2-wire):  $\leq (\text{power supply} - 10 \text{ V}) / 0.02 \text{ A}$
- Voltage output (3-wire):  $> \text{maximum output signal} / 1 \text{ mA}$

### Ingress protection (per IEC 60529)

- Angular connector DIN 175301-803 A: IP 65
- Circular connector M12 x 1 (4-pin): IP 67
- USB connector type A: Instrument: IP 67, connector: IP 20
- Cable outlet: IP 67

The stated ingress protection only applies when plugged in using mating connectors that have the appropriate ingress protection.

### Permissible temperature ranges

- Medium: 0 ... +80 °C
- Ambient: -20 ... +80 °C
- Storage: -40 ... +85 °C

### CE conformity

- EMC directive, emission (group 1, class B) and immunity (industrial application)  
With USB signal output and strong electromagnetic disturbances in the frequency range 650 ... 750 MHz, the accuracy can be influenced by up to 1 %.
- Pressure equipment directive
- RoHS directive

For special model numbers, e.g. HP-20000, please note the specifications stated on the delivery note.

For further specifications see WIKA data sheet PE 81.53 and the order documentation.

### 4. Design and function

#### 4.1 Short description

The prevailing pressure is measured at the sensor element through the deformation of a diaphragm. By supplying power, this deformation of the diaphragm is converted into an electrical signal. The output signal from the pressure sensor is amplified and standardised.

#### 4.2 Scope of delivery

Cross-check scope of delivery with delivery note.

### 5. Transport, packaging and storage

#### 5.1 Transport

Check the pressure sensor for any damage that may have been caused during transportation.

Obvious damage must be reported immediately.

#### 5.2 Packaging

Do not remove packaging until just before mounting.

Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

#### 5.3 Storage

##### **Permissible conditions at the place of storage:**

see chapter 3 "Specifications"

Store the pressure sensor in its original packaging in a location that fulfils the conditions listed above.



##### **WARNING!**

Before storing the instrument (following operation), remove any residual media. This is of particular importance if the medium is hazardous to health, e.g. caustic, toxic, carcinogenic, radioactive, etc.

### 6. Commissioning, operation



#### CAUTION!

Prior to commissioning, the pressure sensor must be subjected to a visual inspection.

Only use the pressure sensor if it is in perfect condition with respect to safety.

#### 6.1 Mechanical mounting

- The sealing faces at the instrument have to be undamaged and clean.
- When screwing the instrument in, the force required to do this must not be applied through the case, but only through the spanner flats provided for this purpose and using a suitable tool.

For the installation point, the valid values for tightening torque and maximum pressure should be taken from the high-pressure pipe supplier's documentation.

- When screwing in, do not cross the threads.
- For information on tapped holes and welding sockets, see Technical information IN 00.14 at [www.wika.com](http://www.wika.com).

#### 6.2 Electrical mounting

- The instrument must be grounded via the process connection.
- Use the pressure sensor with shielded cable, and ground the shield on at least one end of the lead, if the lines are longer than 30 m (3- or 4-wire) or leave the building.
- Select a cable diameter that matches the cable gland of the plug. Make sure that the cable gland of the mounted plug has a tight fit and that the seals are present and undamaged. Tighten the threaded connection and check that the seal is correctly seated, in order to ensure the ingress protection.
- For cable outlets, make sure that no moisture enters at the cable end.
- Observe the specifications in accordance with chapter 3 "Specifications".



## 6. Commissioning, operation

Electrical connection	Wire cross-section	Cable Ø	Cable lengths
Angular connector DIN 175301-803 A	max. 1.5 mm <sup>2</sup>	6 ... 8 mm	-
Circular connector M12 x 1 (4-pin)	-	-	-
USB connector type A	-	-	2 m
Cable outlet	0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	6.8 mm	1.5 m

 
EN

### Connection diagrams

For abbreviations see page 5

#### Angular connector DIN 175301-803 A


2-wire      3-wire



<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
<b>0V</b>	2	2
<b>S+</b>	-	3

#### Circular connector M12 x 1 (4-pin)

 2-wire      3-wire



<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
<b>0V</b>	3	3
<b>S+</b>	-	4


#### Cable outlet

 2-wire      3-wire



<b>U<sub>B</sub></b>	brown	brown
<b>0V</b>	green	green
<b>S+</b>	-	white



#### USB connector type A



<b>+5V</b>	1
<b>GND</b>	4
<b>D+</b>	3
<b>D-</b>	2

### Fitting the DIN 175301-803 angular connector

1. Loosen the screw ①.
2. Loosen the cable gland ②.
3. Pull the angled socket ⑤ + ⑥ from the instrument.
4. Via the mounting hole ⑧, lever the terminal block ⑥ out of the case ⑤.
5. Pass the cable with the appropriate cable outer diameter through the cable gland ②, ring ③, sealing ④ and the case ⑤.
6. Connect the cable ends to the connection terminals on the terminal block ⑥ in accordance with the pin assignment (see "Connection diagrams" for the pin assignment).
7. Press the terminal block ⑥ into the case ⑤.
8. Tighten the cable gland ② around the cable. Make sure that the cable gland and seal are not damaged and that they are assembled correctly in order to ensure ingress protection.
9. Place the flat, square gasket ⑦ over the pressure sensor's connection pins.
10. Slide the assembled angled socket ⑤ + ⑥ onto the pressure sensor's connection pins.
11. Using the screw ①, screw the angled socket to the pressure sensor, hand-tight.

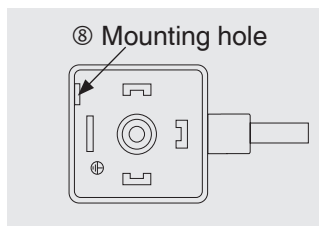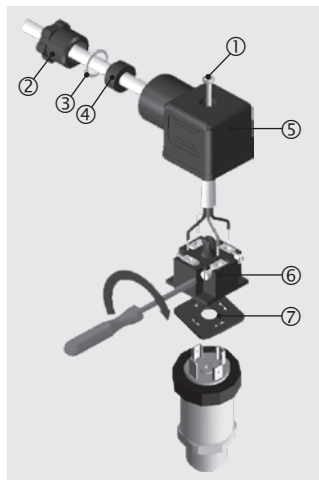

### 6.3 Commissioning of USB instruments

- For installing the driver, administrator rights are required.
- Connect the USB connector to a USB 2.0 port at your computer.
- Install the driver via the InstallWizard of the product software.
- For further operation the P-3x data logger software is available (for details see instruction manual P-3x data logger).
- Details on the interface protocol or the DLL (Dynamic Link Library) are available on the software CD and in the download section at [www.wika.com](http://www.wika.com).



For the model HP-2, model P-30 software must be used. All files and documents are available for download at [www.wika.com](http://www.wika.com).

### 7. Adjustment of zero point and span




Only adjust the span-setting potentiometer if calibration equipment is available which has at least three times the accuracy of the pressure sensor.

EN

#### 7.1 Preparation (figure A)

To gain access to the potentiometers, open the instrument as follows:

- Disconnect the electrical connection ① from the instrument.
- Remove the clamping nut ②.
- Carefully pull the instrument connector ③ from the instrument.
- Connect the instrument connector ③ to the power supply and a display unit (e.g. ammeter, voltmeter) according to the connection diagram.

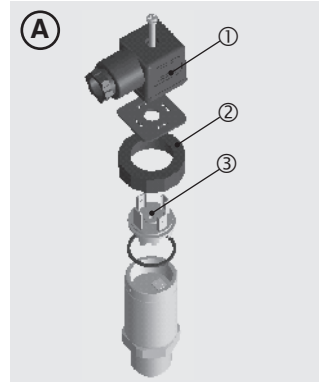


#### 7.2 Adjustment of zero point (figure B)

- Go to the start of the measuring range.
- Using potentiometer "Z", adjust the minimum output signal (e.g. 4 mA).

#### 7.3 Setting the span (figure B)

- Go to the end of the measuring range.
- Using potentiometer "S", adjust the maximum output signal (e.g. 20 mA).
- Check the zero point and if there is any deviation, re-adjust it.
- Repeat the procedure until the zero point and the span are set correctly.

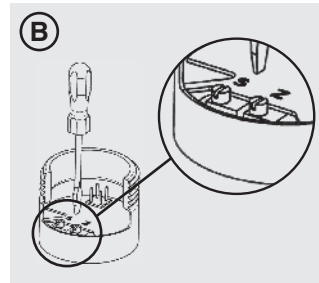

#### 7.4 Finish the adjustment (figure A)

- Disconnect the instrument connector ③ from the power supply and the display unit.
- Carefully push the instrument connector ③ onto the instrument, without damaging the wires or the seals. The seals must be clean and undamaged in order to guarantee the given ingress protection.
- Tighten the clamping nut ②.

After the adjustment, check that the system is functioning correctly.  
Recommended recalibration cycle: Half-yearly

### 8. Spare part kit


The spare part kit is used for the exchange of process connections and the baffle plate of the models HP-2-D and HP-2-E. It is not compatible with the standard version, model HP-2-S.

#### 8.1 Contents of the spare part kit

##### Exchangeable process connection



##### Clamping jaw

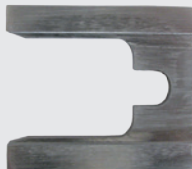

##### Baffle plate for DIPS or EPC



DIPS




EPC

##### O-ring



#### 8.2 Tools required

##### Vice

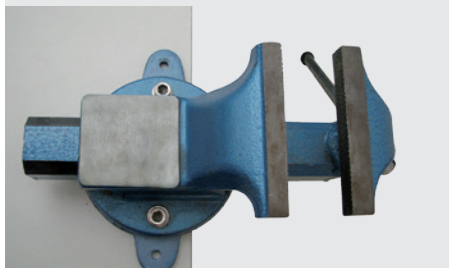

##### Torque spanner



##### Tweezers



## 8. Spare part kit

### 8.3 Mounting

EN



Secure the clamping jaw in the vice as shown, so that this cannot come loose.



Slide the pressure sensor between the clamping jaw, using the groove milled into the process connection.



Loosen the process connection using the torque spanner.



Dry the baffle plate incl. the O-ring using compressed air.

For access, there is a bore on the process connection.

Baffle plate



DIPS




EPC






## 8. Spare part kit


EN

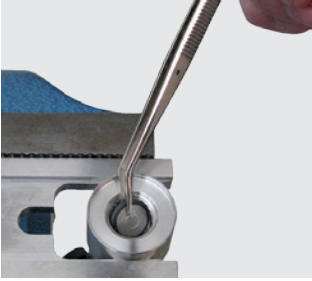

Remove the dry baffle plate incl. the O-ring using the tweezers.

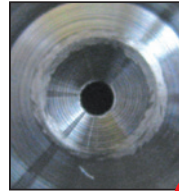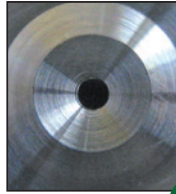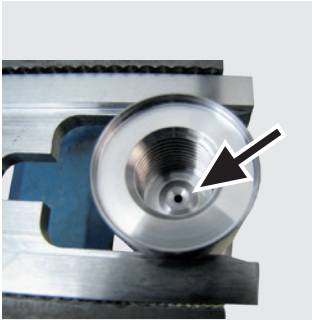

Check the sealing cone for damage.  
If the sealing cone is damaged, the entire instrument must be replaced.

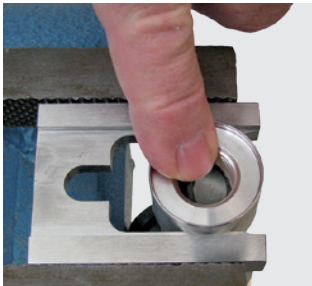

Insert the new baffle plate with O-ring at an angle, and press down, taking care not to damage the surface of the baffle plate and the O-ring.



DIPS



EPC

## 8. Spare part kit / 9. Maintenance and cleaning

EN



Tighten the exchangeable process connection using the torque spanner.

On the torque spanner, set the tightening torque to 130 Nm.

## 9. Maintenance and cleaning

### 9.1 Maintenance

Repairs must only be carried out by the manufacturer.

When a leak is suspected, as a result of hairline cracks in the process connection, as described in chapter 8 “Spare part kit”, replace it.

For the order number for the spare part kit see chapter 12 “Accessories”

### 9.2 Cleaning



#### CAUTION!

- Before cleaning, correctly disconnect the pressure sensor from the pressure supply, switch it off and disconnect it from the voltage supply.
- Clean the instrument with a moist cloth.
- Electrical connections must not come into contact with moisture.
- Wash or clean the dismantled instrument before returning it, in order to protect persons and the environment from exposure to residual media.
- Residual media in the dismantled pressure sensor can result in a risk to persons, the environment and equipment. Take sufficient precautionary measures.



For information on returning the instrument see chapter 11.2 “Return”.

## 10. Faults

In the event of any faults, first check whether the pressure sensor is mounted correctly, mechanically and electrically.

Faults	Causes	Measures
No output signal	Cable break	Replace connecting cable
	No/wrong power supply	Correct the power supply
No/wrong output signal	Wiring error	Rectify the wiring in accordance with the connection diagram
Constant output signal upon change in pressure	Wrong power supply	Replace instrument
Deviating output signal	Zero point change through dynamic pressure	Re-adjust zero point
Signal span too high	Pressure spikes, cavitations	Use instrument with cavitation and pressure-spike protection
Signal span too small	Wrong power supply	Rectify the power supply
Signal span varies	EMC interference sources in the environment	Shield the instrument and cables, remove source of interference
	Instrument not grounded	Ground the instrument
	Strongly varying pressure of the medium	Damping (consulting by the manufacturer)
Leakage at the process connection	Hairline crack in the pressure port	Consult with manufacturer, if required, replace instrument.

If complaint is unjustified, the handling costs will be charged.



### CAUTION!

If faults cannot be eliminated by means of the measures listed above, shut down the pressure sensor immediately, and ensure that pressure and/or signal are no longer present, and secure the instrument from being put back into operation inadvertently.

In this case, contact the manufacturer.

If a return is needed, please follow the instructions given in chapter 11.2 "Return".

# 11. Dismounting, return and disposal

## 11. Dismounting, return and disposal

EN



### **WARNING!**

Residual media in the dismantled pressure sensor can result in a risk to persons, the environment and equipment.  
Take sufficient precautionary measures.

### 11.1 Dismounting



### **WARNING!**

Risk of burns!  
Let the instrument cool down sufficiently before dismantling it!  
During dismantling there is a risk of dangerously hot pressure media escaping.

Only disconnect the pressure gauge once the system has been depressurised!

### 11.2 Return



### **WARNING!**

#### **Strictly observe the following when shipping the instrument:**

All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions, etc.).

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport package.



Information on returns can be found under the heading "Service" on our local website.

### 11.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.

## 12. Accessories

### Accessories and spare parts

#### Mating connector

EN

Designation	Order number		
	without cable	with 2 m cable	with 5 m cable
<b>Angular connector DIN 175301-803 A</b>			
■ with cable gland, metric	11427567	11225793	11250186
■ with cable gland, conduit	11022485	-	-
<b>Circular connector M12 x 1, 4-pin</b>			
■ straight	2421262	11250780	11250259
■ angled	2421270	11250798	11250232

#### Sealings for mating connectors

Designation	Order number
<b>Angular connector DIN 175301-803 A</b>	1576240

#### Spare part kit for models HP-2-D and HP-2-E

Consisting of a replacement connection thread, replacement sealing disc and a mounting aid.

Spare part kit suitable for the following process connections:

Process connection	Order number	
	Model HP-2-D	Model HP-2-E
<b>M16 x 1.5 female</b>	14039895	14050403
<b>M20 x 1.5 female</b>	13319923	14050404

#### Software

The full software is available to download as freeware from the following path.  
[www.wika.com / Download / Software / Electronic pressure measurement](http://www.wika.com/Download/Software/Electronic%20pressure%20measurement)



# Inhalt

<b>1. Allgemeines</b>	<b>24</b>
<b>2. Sicherheit</b>	<b>25</b>
<b>3. Technische Daten</b>	<b>28</b>
<b>4. Aufbau und Funktion</b>	<b>30</b>
<b>5. Transport, Verpackung und Lagerung</b>	<b>30</b>
<b>6. Inbetriebnahme, Betrieb</b>	<b>31</b>
<b>7. Einstellung Nullpunkt und Spanne</b>	<b>34</b>
<b>8. Ersatzteilkit</b>	<b>35</b>
<b>9. Wartung und Reinigung</b>	<b>38</b>
<b>10. Störungen</b>	<b>39</b>
<b>11. Demontage, Rücksendung und Entsorgung</b>	<b>40</b>
<b>12. Zubehör</b>	<b>41</b>

Konformitätserklärungen finden Sie online unter [www.wika.de](http://www.wika.de)

## 1. Allgemeines

- Der in der Betriebsanleitung beschriebene Drucksensor wird nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt.  
Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Weitere Informationen:
  - Internet-Adresse: [www.wika.de](http://www.wika.de) / [www.wika.com](http://www.wika.com)
  - zugehöriges Datenblatt: PE 81.53
  - Anwendungsberater: Tel.: +49 9372 132-8976  
Fax: +49 9372 132-8008976  
[support-tronic@wika.de](mailto:support-tronic@wika.de)



## Symbolerklärung



### WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



### VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



### Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



### WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten zu Verbrennungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

## Abkürzungen

2-Leiter	Die zwei Anschlussleitungen dienen zur Spannungsversorgung. Der Speisestrom ist das Messsignal.
3-Leiter	Zwei Anschlussleitungen dienen zur Spannungsversorgung. Eine Anschlussleitung dient für das Messsignal.
U <sub>B</sub> , +5V	Positive Hilfsenergie
0V, GND	Bezugspotential
S <sub>+</sub>	Positiver Messanschluss
D <sub>+</sub> , D <sub>-</sub>	Datenleitung USB 2.0

## 2. Sicherheit



### WARNUNG!

Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass der richtige Drucksensor hinsichtlich Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbedingungen ausgewählt wurde.  
Der Betreiber muss die Verträglichkeit des Fluides mit dem eingesetzten Werkstoff sicherstellen. Bei Medium Wasserstoff den Hersteller kontaktieren.  
Das Fluid darf nicht mit abrasiven Stoffen verunreinigt sein.

Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.



### WARNUNG!

- Anschlüsse nur im drucklosen Zustand öffnen.
- Betriebsparameter gemäß Kapitel 3 „Technische Daten“ beachten.
- Drucksensor immer innerhalb der Überlast-Druckgrenze betreiben.

DE



Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Drucksensor dient zum Umwandeln von Druck in ein elektrisches Signal.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

### 2.2 Personalqualifikation



#### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

#### Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Medien.

### 2.3 Besondere Gefahren



#### WARNUNG!

Bei gefährlichen Messstoffen wie z. B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen, sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden.



#### WARNUNG!

Es sind keine Anlagenzustände gestattet, die zur Bildung von atomarem Wasserstoff im Anschlusskanal des Drucksensors führen können.



#### WARNUNG!

Messstoffreste im ausgebauten Drucksensor können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.  
Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benutzen.  
Fehlerhafte Anwendungen des Gerätes können zu Verletzungen führen.

Am Gerät können im Fehlerfall aggressive Medien mit extremer Temperatur und unter hohem Druck oder Vakuum anliegen.

### 2.4 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

#### Typenschild

Anschlussbelegung

	U+ : 1	
	U- : 2	
Type HP-2-S		
P# Erzeugnis-Nr. S# Serien-Nr.	P# 12695026	0 ... 2500 bar — Messbereich
	S# 2600CUV	4 ... 20 mA — Ausgangssignal
		10 ... 30 V ~ — Hilfsenergie
Genauigkeit	0.5 %	
	www.wika.com	Made in Germany

Wird die Seriennummer durch mechanische Beschädigung oder Übermalen unleserlich, ist eine Rückverfolgbarkeit nicht mehr möglich.

### Symbolerklärung



#### CE, Communauté Européenne

Geräte mit dieser Kennzeichnung stimmen überein mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

DE

## 3. Technische Daten



### WARNUNG!

Bei der Auslegung der Anlage ist zu beachten, dass die angegebenen Werte (z. B. Berstdruck, Überlast-Druckgrenze) in Abhängigkeit vom verwendeten Material und Gewinde gelten.

### Messbereiche

#### Relativdruck

<b>bar</b>	<b>Messbereich</b>	<b>0 ... 1.600</b>	<b>0 ... 2.500</b>	<b>0 ... 4.000</b>	<b>0 ... 5.000</b>
	Überlast-Druckgrenze	2.300	3.500	5.000	6.000
	Berstdruck	4.000	6.000	8.000	10.000
	<b>Messbereich</b>	<b>0 ... 6.000</b>	<b>0 ... 7.000</b>	<b>0 ... 8.000</b>	<b>0 ... 10.000</b>
	Überlast-Druckgrenze	7.000	8.000	10.000	11.000
	Berstdruck	11.000	11.000	12.000	12.000
	<b>Messbereich</b>	<b>0 ... 12.000</b>	<b>0 ... 15.000</b>		
	Überlast-Druckgrenze	12.500	15.500		
	Berstdruck	14.000	16.000		
<b>psi</b>	<b>Messbereich</b>	<b>0 ... 23.000</b>	<b>0 ... 36.000</b>	<b>0 ... 58.000</b>	<b>0 ... 72.000</b>
	Überlast-Druckgrenze	33.300	50.500	72.500	87.000
	Berstdruck	58.000	87.000	116.000	145.000
	<b>Messbereich</b>	<b>0 ... 87.000</b>	<b>0 ... 100.000</b>	<b>0 ... 115.000</b>	<b>0 ... 145.000</b>
	Überlast-Druckgrenze	101.500	116.000	145.000	159.000
	Berstdruck	159.500	159.500	174.000	174.000

### Lebensdauer

Auf Anfrage, da die Lebensdauer vom tatsächlichen Druckverlauf abhängt.

Trotz seiner hervorragenden Lastwechselfestigkeit ist eine Dauerlastwechselfestigkeit nur bedingt gegeben. Grund dafür sind die extremen Belastungen, denen die hochdruckbeaufschlagten Materialien ausgesetzt sind. Dies gilt insbesondere für dynamische Anwendungen. Dementsprechend handelt es sich bei den druckbelasteten Teilen des HP-2 um Verschleißteile, die nicht unter die Gewährleistung fallen.

### Ausgangssignale

Signalart	Signal
Strom (2-Leiter)	4 ... 20 mA
Spannung (3-Leiter)	DC 0 ... 5 V DC 0 ... 10 V
USB	USB 2.0

### Hilfsenergie

Die Hilfsenergie ist abhängig vom gewählten Ausgangssignal

- 4 ... 20 mA: DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 5 V: DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 10 V: DC 14 ... 30 V
- USB 2.0: DC 5 V

### Bürde in $\Omega$

- Stromausgang (2-Leiter):  $\leq (\text{Hilfsenergie} - 10 \text{ V}) / 0,02 \text{ A}$
- Spannungsausgang (3-Leiter):  $> \text{maximales Ausgangssignal} / 1 \text{ mA}$

### Schutzarten (nach IEC 60529)

- Winkelstecker DIN 175301-803 A: IP 65
- Rundstecker M12 x 1 (4-polig): IP 67
- USB-Stecker Typ A: Gerät: IP 67, Stecker: IP 20
- Kabelausgang: IP 67

Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern entsprechender Schutzart.

### Zulässige Temperaturbereiche

- Medium: 0 ... +80 °C
- Umgebung: -20 ... +80 °C
- Lagerung: -40 ... +85 °C

### CE-Konformität

- EMV-Richtlinie, EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)  
Bei Signalausgang USB und starken elektromagnetischen Störungen im Frequenzbereich 650 ... 750 MHz können Beeinflussungen der Genauigkeit bis 1 % auftreten.
- Druckgeräterichtlinie
- RoHS-Richtlinie

Bei Sondertypennummer, z. B. HP-20000 Spezifikationen gemäß Lieferschein beachten. Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblatt PE 81.53 und Bestellunterlagen.

### 4. Aufbau und Funktion

#### 4.1 Kurzbeschreibung

Der anstehende Druck wird mittels Membranverformung am Sensorelement gemessen. Unter Zuführung von Hilfsenergie wird diese Membranverformung in ein elektrisches Signal umgewandelt. Das vom Drucksensor ausgegebene Signal ist verstärkt und standardisiert.

#### 4.2 Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

### 5. Transport, Verpackung und Lagerung

#### 5.1 Transport

Den Drucksensor auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

#### 5.2 Verpackung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen. Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

#### 5.3 Lagerung

##### Zulässige Bedingungen am Lagerort:

siehe Kapitel 3 „Technische Daten“

Den Drucksensor in der Originalverpackung an einem Ort lagern, der die oben gelisteten Bedingungen erfüllt.



##### **WARNUNG!**

Vor der Einlagerung des Gerätes (nach Betrieb) alle anhaftenden Messstoffreste entfernen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Messstoff gesundheitsgefährdend ist, wie z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.

### 6. Inbetriebnahme, Betrieb



#### VORSICHT!

Vor der Inbetriebnahme den Drucksensor optisch prüfen.

Den Drucksensor nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand einsetzen.

DE

#### 6.1 Mechanische Montage

- Dichtflächen am Gerät und an der Messstelle müssen unbeschädigt und frei von Verschmutzungen sein.
- Beim Einschrauben des Gerätes darf die dazu erforderliche Kraft nicht über das Gehäuse aufgebracht werden, sondern nur mit geeignetem Werkzeug über die dafür vorgesehene Schlüsselfläche.

Die für die Montagestelle gültigen Werte für Anzugsmoment und Maximaldruck sind aus den Unterlagen des Hochdruckrohr-Lieferanten zu entnehmen.



- Beim Einschrauben die Gewindgänge nicht verkanten.
- Angaben zu Einschraubblöchern und Einschweißstutzen siehe Technische Information IN 00.14 unter [www.wika.de](http://www.wika.de).

#### 6.2 Elektrische Montage

- Das Gerät über den Prozessanschluss erden.
- Den Drucksensor mit geschirmter Leitung betreiben und den Schirm auf mindestens einer Leitungsseite erden, wenn die Leitungen länger als 30 m (3- bzw. 4-Leiter) sind oder das Gebäude verlassen.
- Den Kabeldurchmesser passend zur Kabeldurchführung des Steckers wählen. Darauf achten, dass die Kabelverschraubung des montierten Steckers korrekt sitzt und dass die Dichtungen vorhanden und nicht beschädigt sind. Die Verschraubung festziehen und den korrekten Sitz der Dichtungen überprüfen, um die Schutzart zu gewährleisten.
- Beim Kabelausgang sicherstellen, dass am Ende des Kabels keine Feuchtigkeit eintritt.
- Technische Daten gemäß Kapitel 3 „Technische Daten“ einhalten.

## 6. Inbetriebnahme, Betrieb

Elektrischer Anschluss	Aderquerschnitt	Kabel-Ø	Kabellängen
Winkelstecker DIN 175301-803 A	max. 1,5 mm <sup>2</sup>	6 ... 8 mm	-
Rundstecker M12 x 1 (4-polig)	-	-	-
USB-Stecker Typ A	-	-	2 m
Kabelausgang	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	6,8 mm	1,5 m

DE

### Anschlussschemen

Abkürzungen siehe Seite 25

#### Winkelstecker DIN 175301-803 A

 
2-Leiter      3-Leiter



<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
<b>0V</b>	2	2
<b>S+</b>	-	3

#### Rundstecker M12 x 1 (4-polig)

2-Leiter      3-Leiter



<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
<b>0V</b>	3	3
<b>S+</b>	-	4


#### Kabelausgang

 2-Leiter      3-Leiter



<b>U<sub>B</sub></b>	braun	braun
<b>0V</b>	grün	grün
<b>S+</b>	-	weiß

#### USB-Stecker Typ A





<b>+5V</b>	1
<b>GND</b>	4
<b>D+</b>	3
<b>D-</b>	2



### Montage des Winkelsteckers DIN 175301-803

1. Die Schraube ① lösen.
2. Die Kabelverschraubung ② lösen.
3. Die Winkeldose ⑤ + ⑥ vom Gerät abziehen.
4. Über die Montageöffnung ⑧ den Klemmblock ⑥ aus dem Gehäuse ⑤ hebeln.
5. Das Kabel mit passendem Leitungsaußendurchmesser durch Kabelverschraubung ②, Ring ③, Dichtung ④ und das Gehäuse ⑤ schieben.
6. Die Kabelenden entsprechend der Belegung in den Anschlussklemmen des Klemmblocks ⑥ anschließen (Belegung siehe „Anschlusschemen“).
7. Den Klemmblock ⑥ in das Gehäuse ⑤ drücken.
8. Das Kabel über die Kabelverschraubung ② verschrauben. Darauf achten, dass die Kabelverschraubung und Dichtung unbeschädigt ist und korrekt sitzt, um die Schutzart zu gewährleisten.
9. Die quadratische Flachdichtung ⑦ über die Anschlusspins des Drucksensors legen.
10. Die montierte Winkeldose ⑤ + ⑥ auf die Anschlusspins des Drucksensors schieben.
11. Über die Schraube ① die Winkeldose am Drucksensor handfest verschrauben.

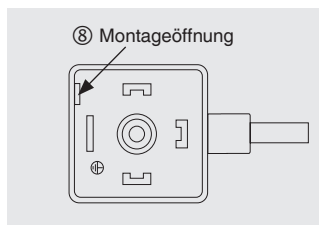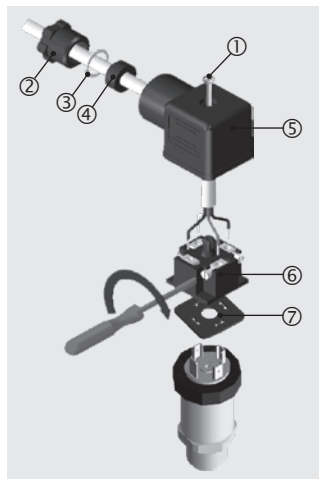

### 6.3 Inbetriebnahme USB-Geräte

- Zur Installation des Treibers werden Administratorrechte benötigt.
- USB-Stecker mit einem USB 2.0 Port mit dem Rechner verbinden.
- Den Treiber über den InstallWizard der Produktsoftware installieren.
- Für den weiteren Betrieb steht die P-3x Datenlogger-Software zur Verfügung (Details siehe Bedienungsanleitung P-3x Datenlogger).
- Details bezüglich des Schnittstellenprotokolls oder der DLL (Dynamic Link Library) stehen auf der Software-CD und im Downloadbereich unter [www.wika.de](http://www.wika.de) zur Verfügung.



Für den Typ HP-2 ist die Software des Typ P-30 zu verwenden. Alle Dateien und Dokumente stehen zum Download unter [www.wika.de](http://www.wika.de) zur Verfügung.

### 7. Einstellung Nullpunkt und Spanne




Das Potentiometer zur Spanneinstellung nur verstellen, wenn eine Kalibrierausstattung vorhanden ist, die mindestens die dreifache Genauigkeit des Drucksensors aufweist.

DE

#### 7.1 Vorbereitung (Abbildung A)

Um Zugang zu den Potentiometern zu erhalten, das Gerät wie folgt öffnen:

- Den elektrischen Anschluss ① vom Gerät trennen.
- Den Griffiring ② lösen.
- Den Gerätestecker ③ vorsichtig aus dem Gerät ziehen.
- Den Gerätestecker ③ gemäß Anschlussschema mit der Hilfsenergie und einer Anzegeeinheit (z. B. Strommessgerät, Spannungsmessgerät) verbinden.

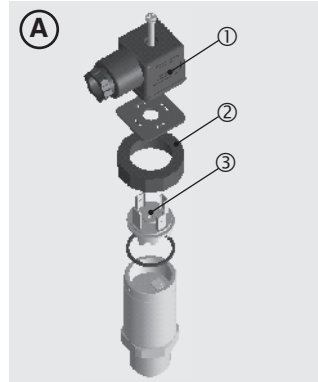


#### 7.2 Einstellung Nullpunkt (Abbildung B)

- Den Messbereichsanfang anfahren.
- Über das Potentiometer „Z“ das minimale Ausgangssignal justieren (z. B. 4 mA).

#### 7.3 Einstellung Spanne (Abbildung B)

- Den Messbereichsendwert anfahren.
- Über das Potentiometer „S“ das maximale Ausgangssignal justieren (z. B. 20 mA).
- Den Nullpunkt überprüfen und bei Abweichung erneut justieren.
- Den Vorgang solange wiederholen bis Nullpunkt und Spanne korrekt eingestellt sind.

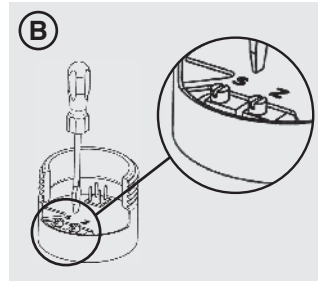

#### 7.4 Einstellung abschließen (Abbildung A)

- Den Gerätestecker ③ von der Hilfsenergie und Anzegeeinheit trennen.
- Den Gerätestecker ③ vorsichtig in das Gerät stecken, ohne Litzen und Dichtungen zu beschädigen. Die Dichtungen müssen sauber und unbeschädigt sein, um die angegebene Schutzart sicherzustellen.
- Den Griffiring ② festziehen.

Nach dem Justieren die korrekte Arbeitsweise des Systems überprüfen.  
Empfohlener Nachkalibrierzyklus: halbjährlich

### 8. Ersatzteilkit


Das Ersatzteilkit dient dem Austausch des Prozessanschlusses und der Prallplatte der Typen HP-2-D und HP-2-E. Es ist nicht kompatibel zur Standardausführung Typ HP-2-S.

#### 8.1 Inhalt des Ersatzteilkits

##### Austauschbarer Prozessanschluss



##### Spannbacke

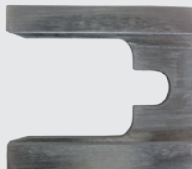

DE

##### Prallplatte für DIPS oder EPC



DIPS




EPC

##### O-Ring



#### 8.2 Benötigtes Werkzeug

##### Schraubstock

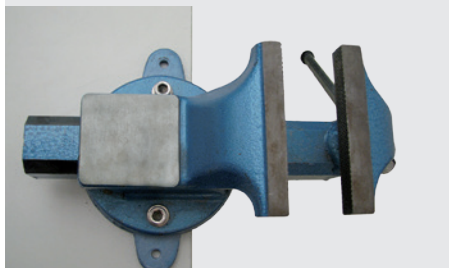

##### Drehmomentschlüssel



##### Pinzette



## 8.3 Montage

DE



Die Spannbacke wie abgebildet in den Schraubstock einspannen, sodass diese nicht verrutschen kann.



Den Drucksensor, über die am Prozessanschluss eingefräste Nut, zwischen die Spannbacke schieben.



Den Prozessanschluss mittels Drehmomentschlüssel lösen.



Die Prallplatte inkl. O-Ring mittels Druckluft trocknen.

Als Zugang dient eine Bohrung am Prozessanschluss

Prallplatte




DIPS






EPC


## 8. Ersatzteilkit

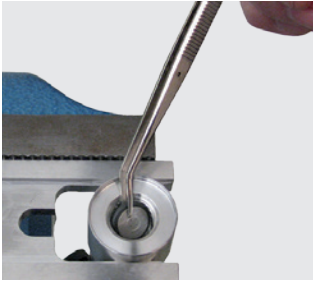

Die trockene Prallplatte inkl. O-Ring mittels Pinzette entfernen.

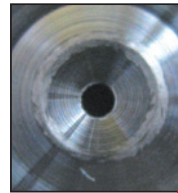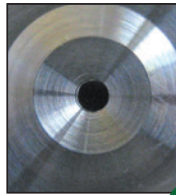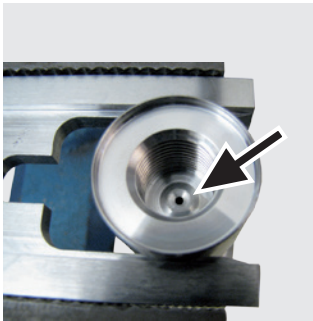

Den Dichtkonus auf Beschädigung überprüfen.  
Bei beschädigtem Dichtkonus ist das komplette Gerät zu ersetzen.

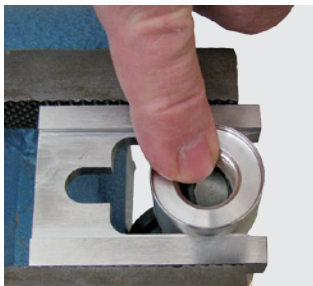

Die neue Prallplatte mit O-Ring schräg einlegen und nach unten drücken, dabei die Oberfläche der Prallplatte und den O-Ring nicht beschädigen.



DIPS



EPC



Den austauschbaren Prozessanschluss mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.

Am Drehmomentschlüssel den Anzugsmoment auf 130 Nm einstellen.

DE

## 9. Wartung und Reinigung

### 9.1 Wartung

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

Bei Verdacht auf Undichtigkeit wegen Haarrissen den Prozessanschluss, wie in Kapitel 8 „Ersatzteilkit“ beschrieben, austauschen.

Die Bestellnummer für das Ersatzteilkit siehe Kapitel 12 „Zubehör“

### 9.2 Reinigung



#### **VORSICHT!**

- Vor der Reinigung den Drucksensor ordnungsgemäß von der Druckversorgung trennen, ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.
- Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen.
- Ausgebautes Gerät vor der Rücksendung spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.
- Messstoffreste im ausgebauten Drucksensor können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.



Hinweise zur Rücksendung des Gerätes siehe Kapitel 11.2 „Rücksendung“.

## 10. Störungen

Bei Störungen zuerst überprüfen, ob der Drucksensor mechanisch und elektrisch korrekt montiert ist.

Störungen	Ursachen	Maßnahmen
Kein Ausgangssignal	Leitungsbruch	Anschlussleitung austauschen
	Keine/Falsche Hilfsenergie	Hilfsenergie korrigieren
Kein/Falsches Ausgangssignal	Verdrahtungsfehler	Verdrahtung gemäß Anschlussschema korrigieren
Gleichbleibendes Ausgangssignal bei Druckänderung	Falsche Hilfsenergie	Gerät austauschen
Abweichendes Ausgangssignal	Nullpunktänderung durch Druckdynamik	Nullpunkt nachjustieren
Signalspanne zu hoch	Druckspitzen, Kavitationen	Gerät mit Kavitations- und Druckschutz einsetzen
Signalspanne zu klein	Falsche Hilfsenergie	Hilfsenergie korrigieren
Signalspanne schwankend	EMV-Störquellen in der Nähe	Gerät und Leitungen abschirmen, Störquelle entfernen
	Gerät nicht geerdet	Gerät erden
	Stark schwankender Druck des Messstoffes	Dämpfung (Beratung durch Hersteller)
Leckage am Prozessanschluss	Haarriss im Druckkanal	Beratung durch Hersteller, evtl. Gerät austauschen

DE

Im unberechtigten Reklamationsfall werden die Bearbeitungskosten berechnet.



### VORSICHT!

Können Störungen mit Hilfe der oben aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, ist der Drucksensor unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sicherzustellen, dass kein Druck bzw. Signal mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.

In diesem Falle Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 11.2 „Rücksendung“ beachten.

## 11. Demontage, Rücksendung und Entsorgung



### **WARNUNG!**

Messstoffreste im ausgebauten Drucksensor können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.  
Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

DE

### 11.1 Demontage



### **WARNUNG!**

Verbrennungsgefahr!  
Vor dem Ausbau das Gerät ausreichend abkühlen lassen!  
Beim Ausbau besteht Gefahr durch austretende, gefährlich heiße Messstoffe.

Druckmessgerät nur im drucklosen Zustand demontieren!

### 11.2 Rücksendung



### **WARNUNG!**

#### **Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:**

Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

### 11.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.  
Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



## 12. Zubehör

### Zubehör und Ersatzteile

#### Gegenstecker

Bezeichnung	Bestellnummer		
	ohne Kabel	mit 2 m Kabel	mit 5 m Kabel
<b>Winkelstecker DIN 175301-803 A</b>			
■ mit Verschraubung, metrisch	11427567	11225793	11250186
■ mit Verschraubung, conduit	11022485	-	-
<b>Rundstecker M12 x 1, 4-polig</b>			
■ gerade	2421262	11250780	11250259
■ gewinkelt	2421270	11250798	11250232

DE

#### Dichtungen für Gegenstecker

Bezeichnung	Bestellnummer
Winkelstecker DIN 175301-803 A	1576240

#### Ersatzteilkit für die Typen HP-2-D und HP-2-E

Bestehend aus Ersatzanschlussgewinde, Ersatzdichtscheibe und einer Montagehilfe.  
Ersatzteilkit passend zu folgenden Prozessanschlüssen:

Prozessanschluss	Bestellnummer	
	Typ HP-2-D	Typ HP-2-E
M16 x 1,5 Innengewinde	14039895	14050403
M20 x 1,5 Innengewinde	13319923	14050404

#### Software

Die komplette Software steht als Freeware unter folgendem Pfad zum Download bereit.  
[www.wika.de](http://www.wika.de) / Download / Software / Elektronische Druckmesstechnik



# Sommaire

<b>1. Généralités</b>	<b>44</b>
<b>2. Sécurité</b>	<b>45</b>
<b>3. Spécifications</b>	<b>48</b>
<b>4. Conception et fonction</b>	<b>50</b>
<b>5. Transport, emballage et stockage</b>	<b>50</b>
<b>6. Mise en service, exploitation</b>	<b>51</b>
<b>7. Réglage du point zéro et étendue</b>	<b>54</b>
<b>8. Kit de pièces de rechange</b>	<b>55</b>
<b>9. Entretien et nettoyage</b>	<b>58</b>
<b>10. Dysfonctionnements</b>	<b>59</b>
<b>11. Démontage, retour et mise au rebut</b>	<b>60</b>
<b>12. Accessoires</b>	<b>61</b>

Déclarations de conformité se trouve sur [www.wika.fr](http://www.wika.fr).

## 1. Généralités

- Le transmetteur décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières technologies en vigueur. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit être conservé à proximité immédiate de l'instrument et accessible à tout moment pour le personnel qualifié.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages provoqués par une utilisation non conforme à l'usage prévu, de non respect de ce mode d'emploi, d'utilisation de personnel peu qualifié de même qu'en cas de modifications de l'instrument effectuées par l'utilisateur.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Pour obtenir d'autres informations :
  - Consulter notre site Internet : [www.wika.fr](http://www.wika.fr)
  - Fiche technique correspondante : PE 81.53
  - Conseiller applications :
    - Tél. : +33 1 343084-84
    - Fax : +33 1 343084-94
    - info@wika.fr

## Explication des symboles



### **AVERTISSEMENT !**

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



### **ATTENTION !**

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages matériels et pour l'environnement si elle n'est pas évitée.



### **Information**

... met en exergue les conseils et recommandations utiles de même que les informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.



### **AVERTISSEMENT !**

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer des brûlures dues à des surfaces ou liquides chauds si elle n'est pas évitée.

## Abréviations

2 fils	Les deux lignes de raccordement servent à l'alimentation en tension. Le signal de mesure fournit également le courant d'alimentation.
3 fils	Deux lignes de raccordement servent à l'alimentation en tension. Un câble de raccordement est utilisé pour le signal de mesure.
U <sub>B</sub> , +5V	Alimentation positive
0V, GND	Potentiel de référence
S+	Borne de sortie positive
D+ ,D-	Connexion USB 2.0 pour transmission de données

## 2. Sécurité



### **AVERTISSEMENT !**

Avant le montage, la mise en service et le fonctionnement, s'assurer que le capteur de pression a été choisi de façon adéquate, en ce qui concerne l'étendue de mesure, la version et les conditions de mesure spécifiques. L'opérateur doit veiller à ce que le fluide soit compatible avec le matériau utilisé. Lorsque le fluide est de l'hydrogène, contacter le fabricant. Le fluide ne doit pas être contaminé par des substances abrasives.

Un non respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dégâts matériels.



### AVERTISSEMENT !

- N'ouvrez les connexions qu'après que le système ait été dépressurisé.
- Observez les conditions de fonctionnement conformément au chapitre 3 "Spécifications".
- Ne faites fonctionner le capteur de pression que dans les limites de surpression.

FR



Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans les sections individuelles du présent mode d'emploi.

### 2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le capteur de pression permet de convertir la pression en un signal électrique.

L'instrument est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doivent être respectées. En cas d'utilisation inadéquate ou de fonctionnement de l'instrument en dehors des spécifications techniques, un arrêt et contrôle doivent être immédiatement effectués par un collaborateur autorisé du service de WIKA.

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

### 2.2 Qualification du personnel



#### AVERTISSEMENT !

#### **Danger de blessure en cas de qualification insuffisante!**

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-après.

#### **Personnel qualifié**

Le personnel qualifié est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de la technique de mesure et de régulation et de ses expériences de même que de sa connaissance des prescriptions nationales, des normes et directives en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux décrits et de reconnaître automatiquement les dangers potentiels.

Les conditions d'utilisation spéciales exigent également une connaissance adéquate par exemple des liquides agressifs.

### 2.3 Dangers particuliers



#### AVERTISSEMENT !

Dans le cas de fluides de mesure dangereux comme notamment l'oxygène, l'acétylène, les substances combustibles ou toxiques, ainsi que dans le cas d'installations de réfrigération, de compresseurs etc., les directives appropriées existantes doivent être observées en plus de l'ensemble des règles générales.



#### AVERTISSEMENT !

Toutes conditions d'installation pouvant entraîner la formation d'hydrogène atomique dans le canal de raccordement du capteur de pression sont interdites.



#### AVERTISSEMENT !

Les restes de fluides se trouvant dans le capteur de pression démonté peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

Prendre des mesures de sécurité suffisantes.

Ne pas utiliser cet instrument dans des dispositifs de sécurité ou d'arrêt d'urgence. Une utilisation incorrecte de l'instrument peut occasionner des blessures.

En cas d'erreur, des fluides agressifs peuvent être présents à une température extrême et sous une pression élevée ou sous vide au niveau de l'instrument.

### 2.4 Etiquetage, marquages de sécurité

#### Plaque signalétique

Configuration du raccordement

<b>WIKAI</b>		U+ : 1 U- : 2	CE
Type HP-2-S			
P# N° Produit	P# 12695026	0 ... 2500 bar	Etendue de mesure
S# N° Série	S# 2600CUV	4 ... 20 mA	Signal de sortie
		10 ... 30 V ..	Alimentation
Incertitude	0.5 %		
	www.wika.com	Made in Germany	8G

Si le numéro de série devient illisible à cause de dommages mécaniques ou de peinture, aucune traçabilité n'est plus possible.

### Explication des symboles



**CE, Communauté Européenne**

Les instruments avec ce marquage sont conformes aux directives européennes pertinentes.

### 3. Spécifications

FR



#### AVERTISSEMENT !

Lors de la conception du système, noter que les valeurs indiquées (par ex. pression d'éclatement, limite de surpression) dépendent du matériau et du filetage utilisés.

### Etendues de mesure

#### Pression relative

<b>bar</b>	<b>Etendue de mesure</b>	<b>0 ... 1.600</b>	<b>0 ... 2.500</b>	<b>0 ... 4.000</b>	<b>0 ... 5.000</b>
	Limite de surpression	2.300	3.500	5.000	6.000
	Pression d'éclatement	4.000	6.000	8.000	10.000
	<b>Etendue de mesure</b>	<b>0 ... 6.000</b>	<b>0 ... 7.000</b>	<b>0 ... 8.000</b>	<b>0 ... 10.000</b>
	Limite de surpression	7.000	8.000	10.000	11.000
	Pression d'éclatement	11.000	11.000	12.000	12.000
	<b>Etendue de mesure</b>	<b>0 ... 12.000</b>	<b>0 ... 15.000</b>		
	Limite de surpression	12.500	15.500		
	Pression d'éclatement	14.000	16.000		
<b>psi</b>	<b>Etendue de mesure</b>	<b>0 ... 23.000</b>	<b>0 ... 36.000</b>	<b>0 ... 58.000</b>	<b>0 ... 72.000</b>
	Limite de surpression	33.300	50.500	72.500	87.000
	Pression d'éclatement	58.000	87.000	116.000	145.000
	<b>Etendue de mesure</b>	<b>0 ... 87.000</b>	<b>0 ... 100.000</b>	<b>0 ... 115.000</b>	<b>0 ... 145.000</b>
	Limite de surpression	101.500	116.000	145.000	159.000
	Pression d'éclatement	159.500	159.500	174.000	174.000

### Durée de vie

Sur demande, car la durée de fonctionnement dépend du cycle de pression réelle.

Malgré son excellente stabilité de cycle de charge, une stabilité permanente de cycle de charge est relative. Cela est dû aux contraintes extrêmes auxquelles sont soumis les matériaux hautement pressurisés. Cela vaut en particulier pour les applications dynamiques. Les pièces sous pression du HP-2 sont donc des pièces d'usure qui ne sont pas couvertes par la garantie.



### Signaux de sortie

Type de signal	Signal
Courant (2 fils)	4 ... 20 mA
Tension (3 fils)	0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC
USB	USB 2.0

### Alimentation

L'alimentation dépend du signal de sortie choisi

- 4 ... 20 mA : 10 ... 30 VDC
- 0 ... 5 VDC : 10 ... 30 VDC
- 0 ... 10 VDC : 14 ... 30 VDC
- USB 2.0 : 5 VDC

### Charge en $\Omega$

- Sortie courant (2 fils) :  $\leq$  (alimentation - 10 V) / 0,02 A
- Sortie tension (3 fils) : Signal de sortie max. / 1 mA

### Indice de protection (selon CEI 60529)

- Connecteur coudé DIN 175301-803 A : IP 65
- Connecteur circulaire M12 x 1 (4 broches) : IP 67
- Connecteur USB type A : Instrument : IP 67, connecteur : IP 20
- Sortie câble : IP 67

L'indice de protection mentionné n'est valable que lorsque le contre-connecteur possède également l'indice de protection requis.

### Plages de température admissibles

- Fluide : 0 ... +80 °C
- Ambiante : -20 ... +80 °C
- Stockage : -40 ... +85 °C

### Conformité CE

- Directive CEM, EN61326 émission (groupe 1, classe B) et résistance aux perturbations (domaine industriel). Avec un signal de sortie USB et de fortes perturbations électromagnétiques comprises dans la plage de fréquences 650 ... 750 MHz, la précision peut être influencée de 1 % au maximum.
- Directive relative aux équipements sous pression
- Directive RoHS

Pour les numéros de type spéciaux, par exemple HP-20000, prière de tenir compte des spécifications figurant sur la notice de livraison. Pour les autres spécifications, voir fiche technique WIKA PE 81.53 et les documents de commande.

### 4. Conception et fonction

#### 4.1 Brève description

La pression de référence est mesurée sur l'élément capteur par la déformation d'une membrane. En fournissant du courant, on convertit cette déformation de la membrane en un signal électrique. Le signal de sortie en provenance du capteur de pression est amplifié et standardisé.

#### 4.2 Détail de la livraison

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

FR

### 5. Transport, emballage et stockage

#### 5.1 Transport

Vérifier s'il existe des dégâts sur le capteur de pression liés au transport. Communiquer immédiatement les dégâts constatés.

#### 5.2 Emballage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex. changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).

#### 5.3 Stockage

##### Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

voir chapitre 3 "Spécifications"

Conserver le capteur de pression dans l'emballage original dans un endroit qui satisfait aux conditions susmentionnées.



##### **AVERTISSEMENT !**

Enlever tous les restes de fluides adhérents avant l'entreposage de l'instrument (après le fonctionnement). Ceci est particulièrement important lorsque le fluide représente un danger pour la santé, comme p. ex. des substances corrosives, toxiques, cancérigènes, radioactives etc.

### 6. Mise en service, exploitation



#### ATTENTION !

Avant la mise en service, le capteur de pression doit être soumis à un contrôle visuel.

Le capteur de pression ne doit être utilisé qu'en parfait état de sécurité technique.

#### 6.1 Montage mécanique

- Les surfaces d'étanchéité sur l'instrument doivent être non-endommagées et propres.
- Lors du vissage de l'instrument, le couple de serrage ne doit pas être appliqué sur le boîtier mais seulement sur les surfaces prévues et ce avec un outil approprié.

Pour le point d'installation, les valeurs valables pour le couple de serrage et la pression maximale doivent être celles indiquées dans la documentation du fournisseur de tuyauterie haute pression.

- Lorsque vous vissez, ne pas croiser les filets.
- Pour obtenir des informations concernant les trous taraudés et les embases à souder, voir les Informations techniques IN 00.14 sur [www.wika.fr](http://www.wika.fr).

#### 6.2 Montage électrique

- L'instrument doit être mis à la terre par le raccord process.
- Utiliser le capteur de pression avec un câble blindé, et mettre le blindage à la terre à une extrémité du fil de sortie au moins, si les lignes sont longues de plus de 30 m (3 ou 4 fils) ou sortent du bâtiment.
- Choisir un diamètre de câble qui correspond au passe-câble de la prise. Vérifier que le passe-câble de la prise montée est bien serré et que les joints sont bien présents et intacts. Serrer la liaison filetée et vérifier que le joint est bien fixé pour assurer l'indice de protection.
- Protéger les départs de câble contre la pénétration d'humidité.
- Respectez les spécifications conformément au chapitre 3 "Spécifications".



 
## 6. Mise en service, exploitation


Raccordement électrique	Section du conducteur	Ø de câble	Longueurs de câble
Connecteur coudé DIN 175301-803 A	max. 1,5 mm <sup>2</sup>	6 ... 8 mm	-
Connecteur circulaire M12 x 1 (4-plots)	-	-	-
Connecteur USB type A	-	-	2 m
Sortie câble	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	6,8 mm	1,5 m


### Diagrammes de connexion


Pour les abréviations, se référer à la page 45.

FR

Connecteur coudé DIN 175301-803 A			
	2 fils	3 fils	
	<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
	<b>0V</b>	2	2
	<b>S+</b>	-	3

Connecteur circulaire M12 x 1 (4-plots)			
	2 fils	3 fils	
	<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
	<b>0V</b>	3	3
	<b>S+</b>	-	4


 
Sortie câble			
	2 fils	3 fils	
	<b>U<sub>B</sub></b>	marron	marron
	<b>0V</b>	vert	vert
	<b>S+</b>	-	blanc

 Connecteur USB type A			
	<b>+5V</b>	1	
	<b>GND</b>	4	
	<b>D+</b>	3	
	<b>D-</b>	2	

## 6. Mise en service, exploitation

### Pose du connecteur coudé DIN 175301-803

1. Desserrer la vis ①.
2. Desserrer le passe-câble ②.
3. Enlever la prise coudée ⑤ + ⑥ de l'instrument.
4. Par le trou de montage ⑧, hisser le bloc terminal ⑧ hors du boîtier ⑧.
5. Passer le câble ayant le diamètre extérieur qui convient à travers le presse-étoupe ②, la bague ③, le joint d'étanchéité ④ et le boîtier ⑤.
6. Relier les extrémités de câble aux bornes de raccordement correspondantes situées sur le bloc terminal ⑥ en respectant la distribution des plots (voir "Diagrammes de connexion" pour la distribution des plots).
7. Presser le bloc terminal ⑥ dans le boîtier ⑥.
8. Serrer le passe-câble ⑥ autour du câble. Assurez-vous que les joints ne sont pas endommagés et que le passe-câble et les joints sont assemblés correctement pour obtenir une protection contre l'intrusion.
9. Placer le joint plat et carré ⑥ sur les fiches de connexion du capteur de pression.
10. Glisser l'embase coudée assemblée ⑤ + ⑥ sur les plots de raccordement du capteur de pression.
11. Au moyen de la vis ①, visser la prise coudée sur le capteur de pression, serrer à la main.

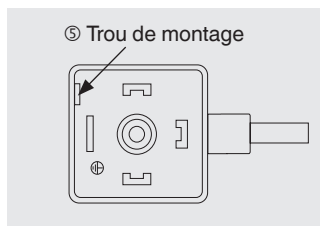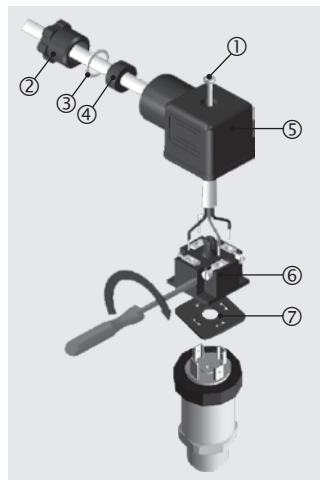

### 6.3 Mise en service des instruments USB

- Des droits d'administrateur sont nécessaires pour l'installation du pilote.
- Raccordez la prise USB avec un port USB 2.0 à l'ordinateur.
- Installez le pilote au moyen du logiciel InstallWizard du produit.
- Pour aller plus loin, le logiciel enregistreur de données P-3x est disponible (pour plus de détails, voir le manuel d'instructions de l'enregistreur de données P-3x).
- Des détails sur le protocole d'interface ou la DLL (Dynamic Link Library) sont disponibles sur le CD du logiciel et peuvent être téléchargés à [www.wika.com](http://www.wika.com).



Pour le type HP-2, le logiciel du type P-30 doit être utilisé. Tous les fichiers et documents peuvent être téléchargés sous [www.wika.com](http://www.wika.com).

### 7. Réglage du point zéro et étendue




N'ajuster le potentiomètre qui règle l'échelle que si on dispose d'un équipement d'étalonnage ayant au moins trois fois la précision du capteur de pression.

#### 7.1 Préparation (figure A)

Pour accéder au potentiomètre, ouvrir l'instrument comme suit :

- Déconnecter l'alimentation électrique ① de l'instrument.
- Retirer l'écrou de serrage ②.
- Retirer soigneusement la prise d'instrument ③.
- Raccorder la prise de l'instrument ③ à l'alimentation électrique et une unité d'affichage (par exemple, ampèremètre, voltmètre) suivant le diagramme de connexion.

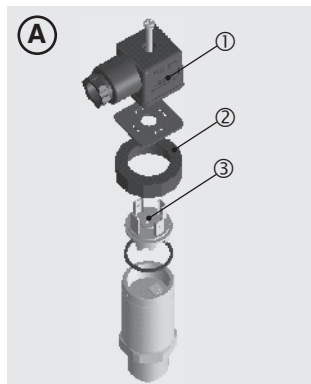


#### 7.2 Réglage du point zéro (figure B)

- Aller sur le démarrage de l'étendue de mesure.
- Au moyen du potentiomètre "Z", régler le signal de sortie minimum (par exemple 4 mA).

#### 7.3 Réglage de l'échelle (figure B)

- Aller sur le fin de l'étendue de mesure.
- Au moyen du potentiomètre "S", régler le signal de sortie maximum (par exemple 20 mA).
- Vérifiez le point zéro et s'il y a un écart, corrigez-le.
- Répéter la procédure jusqu'à ce que le point zéro et l'échelle soient réglés correctement.

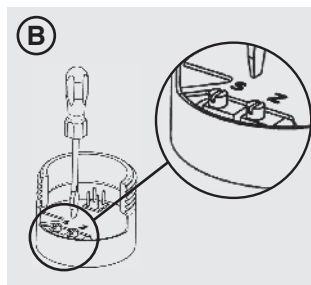

#### 7.4 Finir le réglage (figure A)

- Débrancher la prise d'instrument ③ et l'unité d'affichage de l'alimentation électrique.
- Poussez soigneusement la prise d'instrument ③ sur l'instrument sans endommager les fils ou les joints d'étanchéité. Les joints d'étanchéité doivent être propres et en bon état pour pouvoir garantir l'indice de protection annoncé.
- Serrer l'écrou de serrage ②.

Après le réglage, vérifiez que le système fonctionne correctement.

Fréquence de réétalonnage recommandée : deux fois par an

## 8. Kit de pièces de rechange

### 8. Kit de pièces de rechange


Le kit de pièces de rechange est utilisé pour l'échange de raccords process et d'écran réducteur de pression des types HP-2-D et HP-2-E. Il n'est pas compatible avec la version standard, le type HP-2-S.

#### 8.1 Contenu du kit de pièces de rechange.

##### Raccord process échangeable



##### Mâchoire de serrage

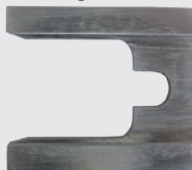

FR

##### Chicane pour DIPS ou EPC



DIPS




EPC

##### Joint torique



#### 8.2 Outils requis

##### Etau

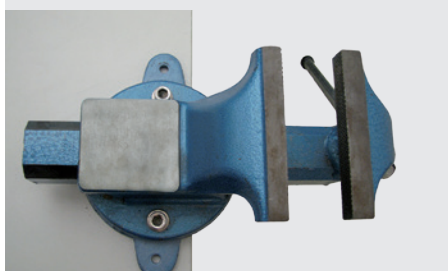

##### Clé dynamométrique



##### Pincettes



## 8. Kit de pièces de rechange

### 8.3 Installation

FR



Fixer la mâchoire de serrage dans l'étau comme illustré, de telle sorte qu'elle ne puisse pas bouger.



Glisser le capteur de pression entre les mâchoires de serrage en utilisant la rainure du raccord process.



Desserrer le raccord process en utilisant la clé dynamométrique.



Sécher la chicane y compris le joint torique en utilisant de l'air comprimé. Pour faciliter l'accès, il y a une perforation sur le raccord process.

Chicane




DIPS



EPC






## 8. Kit de pièces de rechange


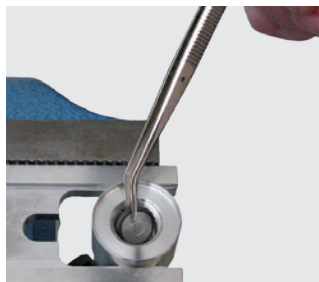


Retirer la chicane sèche y compris le joint torique à l'aide de la pince.

FR

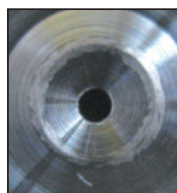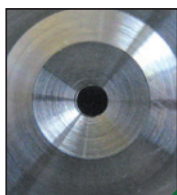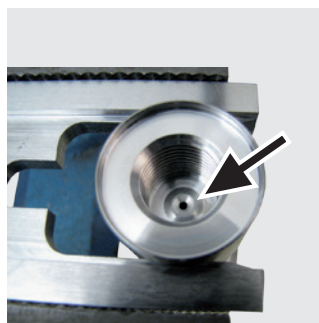

Vérifier que le cône d'étanchéité n'est pas endommagé. Si le cône d'étanchéité est endommagé, l'instrument entier doit être remplacé.

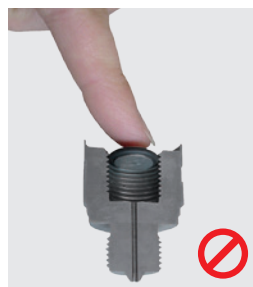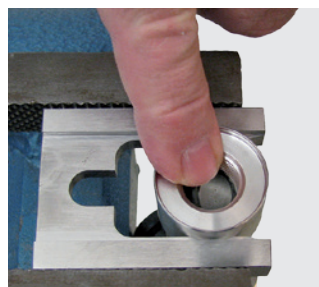

Insérer la nouvelle chicane avec le joint torique légèrement incliné et presser vers le bas en veillant à ne pas endommager la surface de la chicane et le joint torique.



DIPS



EPC



Serrer le raccord process échangeable à l'aide de la clé dynamométrique.

Sur la clé dynamométrique, définir le couple de serrage à 130 Nm.

FR

## 9. Entretien et nettoyage

### 9.1 Entretien

Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant.

En cas de fuite éventuelle du fait de fissures dans le raccord process suivant la description du chapitre 8 “Kit de pièces de rechange”, le remplacer.

Pour le code article du kit de pièces de rechange, voir le chapitre 12 “Accessoires”.

### 9.2 Nettoyage



#### ATTENTION !

- Avant le nettoyage, il est impératif de mettre le capteur de pression hors pression, de le mettre hors circuit et de le débrancher du secteur.
- Nettoyer l'instrument avec un chiffon humide.
- Eviter tout contact des raccords électriques avec l'humidité.
- Laver ou nettoyer l'instrument démonté avant de le renvoyer, afin de protéger les personnes et l'environnement contre le danger lié aux restes de fluides adhérents.
- Les restes de fluides se trouvant dans le capteur de pression démonté peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des mesures de sécurité suffisantes.



Pour des indications concernant le retour de l'instrument, voir chapitre 11.2 “Retour”.

## 10. Dysfonctionnements

Dans le cas de pannes, vérifier d'abord si le capteur de pression est monté correctement, mécaniquement et électriquement.

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Pas de signal de sortie	Câble sectionné	Remplacer le câble de raccordement
	Pas de / mauvaise alimentation	Corriger l'alimentation
Pas de / mauvais signal de sortie	Erreur de raccordement électrique	Modifier le raccordement électrique conformément au schéma de raccordement.
Signal de sortie constant après une variation de pression	Mauvaise alimentation	Remplacer l'instrument
Déviations du signal de sortie	Variation de point zéro par la pression dynamique	Réajuster le point zéro
Echelle de signaux trop élevée	Pics de pression, cavitations	Utiliser un instrument avec protection contre la cavitation et les pics de pression.
Echelle de signaux trop petite	Mauvaise alimentation	Corriger l'alimentation
Le signal de sortie varie	Sources d'interférence CEM dans l'environnement	Utiliser un blindage pour l'instrument et les câbles, se débarrasser de la source d'interférences.
	Instrument non mis à la terre	Mettez l'instrument à la terre
	Pression du fluide qui varie fortement	Amortissement (consultation auprès du fabricant)
Fuite au niveau du raccord process	Fissure au niveau du port de pression	Consulter le fabricant et, si nécessaire, remplacer l'instrument.

FR

Si la réclamation n'est pas justifiée, nous vous facturerons les frais de traitement de la réclamation.



### ATTENTION !

Si des dysfonctionnements ne peuvent pas être éliminés à l'aide des mesures indiquées ci-dessus, arrêter immédiatement le capteur de pression et s'assurer de l'absence de pression et/ou de signal. Puis, sécuriser l'instrument afin d'empêcher toute remise en service involontaire.

Contactez dans ce cas le fabricant.

S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, respecter les indications mentionnées au chapitre 11.2 "Retour".

### 11. Démontage, retour et mise au rebut



#### AVERTISSEMENT !

Les restes de fluides se trouvant dans le capteur de pression démonté peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

Prendre des mesures de sécurité suffisantes.

FR

#### 11.1 Démontage



#### AVERTISSEMENT !

Danger de brûlure !

Avant le démontage du thermomètre, laisser refroidir suffisamment l'instrument !

Danger de brûlure lié à la sortie de fluides dangereux chauds.

Démonter le manomètre uniquement qu'en état exempt de pression !

#### 11.2 Retour



#### AVERTISSEMENT !

**En cas d'envoi de l'instrument, il faut respecter impérativement ceci :**

Tous les instruments envoyés à WIKA doivent être exempts de toute substance dangereuse (acides, solutions alcalines, solutions, etc.).

Pour retourner l'instrument, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté pour le transport.



Des informations relatives à la procédure de retour sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique "Services".

#### 11.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environnement.

Éliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.

### 12. Accessoires

#### Accessoires et pièces de rechange

##### Contre-connecteur

Désignation	Code article		
	sans câble	avec câble 2 m	avec câble 5 m
<b>Connecteur coudé DIN 175301-803 A</b>			
■ avec passe-câble, métrique	11427567	11225793	11250186
■ avec passe-câble, conduit	11022485	-	-
<b>Connecteur circulaire M12 x 1, 4 plots</b>			
■ droit	2421262	11250780	11250259
■ coudé	2421270	11250798	11250232

FR

##### Joint d'étanchéité pour les contre-connecteurs

Désignation	Code article
<b>Connecteur coudé DIN 175301-803 A</b>	1576240

##### Kit de pièces de rechange pour les types HP-2-D et HP-2-E

Composé d'un raccord fileté de remplacement, d'un disque d'étanchéité de remplacement et d'une aide au montage.

Kit de pièces de rechange adapté pour les raccords process suivants :

Raccord process	Code article	
	Type HP-2-D	Type HP-2-E
<b>M16 x 1,5 femelle</b>	14039895	14050403
<b>M20 x 1,5 femelle</b>	13319923	14050404

##### Logiciel

Le logiciel complet peut être téléchargé en tant que freeware depuis le chemin suivant.  
[www.wika.com / Download / Software / Electronic pressure measurement](http://www.wika.com/Download/Software/Electronic%20pressure%20measurement)



# Contenido

<b>1. Información general</b>	<b>64</b>
<b>2. Seguridad</b>	<b>65</b>
<b>3. Datos técnicos</b>	<b>68</b>
<b>4. Diseño y función</b>	<b>70</b>
<b>5. Transporte, embalaje y almacenamiento</b>	<b>70</b>
<b>6. Puesta en servicio, funcionamiento</b>	<b>71</b>
<b>7. Ajuste de punto cero y span</b>	<b>74</b>
<b>8. Kit de piezas de repuesto</b>	<b>75</b>
<b>9. Mantenimiento y limpieza</b>	<b>78</b>
<b>10. Errores</b>	<b>79</b>
<b>11. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos</b>	<b>80</b>
<b>12. Accesorios</b>	<b>81</b>

**ES**

Declaraciones de conformidad puede encontrar en [www.wika.es](http://www.wika.es).

## 1. Información general

- El sensor de presión descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según el estado actual de la técnica. Todos los componentes están sujetos a rigurosos criterios de calidad y medio ambiente durante la producción. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier momento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso de daños causados por un uso no conforme a la finalidad prevista, la inobservancia del presente manual de instrucciones, un manejo por personal insuficientemente cualificado así como una modificación no autorizada del instrumento.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Modificaciones técnicas reservadas.
- Para obtener más informaciones consultar:
  - Página web: [www.wika.es](http://www.wika.es)
  - Hoja técnica correspondiente: PE 81.53
  - Servicio técnico: Tel.: +34 933 938-630  
Fax: +34 933 938-666  
info@wika.es

ES



## Explicación de símbolos



### ¡ADVERTENCIA!

... indica una situación probablemente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves si no se la evita.



### ¡CUIDADO!

... indica una situación probablemente peligrosa que puede causar lesiones leves o medianas, o daños materiales y medioambientales, si no se la evita.



### Información

... marca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficaz y libre de errores.



### ¡ADVERTENCIA!

... indica una situación probablemente peligrosa que pueda causar quemaduras debido a superficies o líquidos calientes si no se evita.

## Abreviaturas

2 hilos	Las dos líneas de conexión se utilizan para la alimentación de corriente. La alimentación se realiza a través de la señal de medición.
3 hilos	Se utilizan dos líneas de conexión para la alimentación de corriente. Una línea de conexión es utilizada para la señal de medición.
U <sub>B</sub> , +5V	Energía auxiliar positiva
0V, GND	Potencial de referencia
S <sub>+</sub>	Conexión positiva
D <sub>+</sub> , D <sub>-</sub>	Cable de datos USB 2.0

## 2. Seguridad



### ¡ADVERTENCIA!

Antes del montaje, la puesta servicio y el funcionamiento asegurarse de que se haya seleccionado el sensor de presión adecuado con respecto a rango de medida, versión y condiciones de medición específicas.

La empresa operadora debe asegurarse de la compatibilidad del fluido con el material utilizado. Para medio hidrógeno consultar al fabricante.

El fluido no debe estar contaminado con sustancias abrasivas.

Riesgo de lesiones graves y/o daños materiales en caso de inobservancia.



### ¡ADVERTENCIA!

- Abrir las conexiones sólo cuando no estén sometidas a presión.
- Tener en cuenta los parámetros de servicio según el capítulo 3 “Datos técnicos”.
- Operar el sensor de presión únicamente dentro de los límites de presión admisibles!



Los distintos capítulos de este manual de instrucciones contienen otras importantes indicaciones de seguridad.

ES

### 2.1 Uso conforme a lo previsto

El sensor de presión convierte la presión en una señal eléctrica.

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

Cumplir las especificaciones técnicas de este manual de instrucciones. Un manejo no apropiado o una utilización del instrumento no conforme a las especificaciones técnicas requiere la inmediata puesta fuera de servicio y la comprobación por parte de un técnico autorizado por WIKA.

No se admite ninguna reclamación debido a una utilización no conforme a lo previsto.

### 2.2 Cualificación del personal



#### ¡ADVERTENCIA!

#### ¡Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación!

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales.

Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben realizarse únicamente por personal especializado con la consiguiente cualificación.

#### Personal especializado

Debido a su formación profesional, a sus conocimientos de la técnica de regulación y medición así como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el país de utilización el personal especializado es capaz de ejecutar los trabajos descritos y reconocer posibles peligros por sí solo.

Algunas condiciones de uso específicas requieren conocimientos adicionales, p. ej. acerca de medios agresivos.

### 2.3 Riesgos específicos



#### ¡ADVERTENCIA!

En el caso de sustancias peligrosas a medir, como p. ej. oxígeno, acetileno, sustancias inflamables o tóxicas, así como en instalaciones de refrigeración, compresores, etc., deben observarse en cada caso, además de todas las reglas generales, las disposiciones pertinentes.



#### ¡ADVERTENCIA!

No están permitidos estados de la instalación que puedan conducir a la formación de hidrógeno atómico en el canal de conexión del sensor de presión.



#### ¡ADVERTENCIA!

Medios residuales en los transmisores de presión desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación. Tomar adecuadas medidas de precaución.

No utilizar este instrumento en sistemas de seguridad o dispositivos de parada de emergencia. Una utilización incorrecta del instrumento puede causar lesiones.

En caso de fallo es posible que haya medios agresivos con temperaturas extremas o de bajo presión o que haya un vacío en el instrumento.

ES

### 2.4 Rótulos, marcajes de seguridad

#### Placa indicadora de modelo

Detalles del conexionado

	U+ : 1	CE	
	U- : 2		
Type HP-2-S			
P# nº de artículo	P# 12695026	0 ... 2500 bar	Rango de medida
S# nº de serie	S# 2600CUV	4 ... 20 mA	Señal de salida
		10 ... 30 V $\ddot{\cdot}$	Alimentación auxiliar
Exactitud	0.5 %		
	www.wika.com	Made in Germany	

Si el número de serie queda ilegible por daños mecánicos o tras pintar por encima, ya no se puede mantener la trazabilidad.

### Explicación de símbolos



**CE, Communauté Européenne**

Los instrumentos con este marcaje cumplen las directivas europeas aplicables.

### 3. Datos técnicos



#### ¡ADVERTENCIA!

Tener en cuenta en la configuración de la instalación que los valores especificados (p. ej. presión de estallido, límite de sobrecarga) son válidos en función de material, y rosca utilizados.

### Rangos de medida

Presión relativa					
<b>bar</b>	<b>Rango de medida</b>	<b>0 ... 1.600</b>	<b>0 ... 2.500</b>	<b>0 ... 4.000</b>	<b>0 ... 5.000</b>
	Límite de presión de sobrecarga	2.300	3.500	5.000	6.000
	Presión de estallido	4.000	6.000	8.000	10.000
	<b>Rango de medida</b>	<b>0 ... 6.000</b>	<b>0 ... 7.000</b>	<b>0 ... 8.000</b>	<b>0 ... 10.000</b>
	Límite de presión de sobrecarga	7.000	8.000	10.000	11.000
	Presión de estallido	11.000	11.000	12.000	12.000
	<b>Rango de medida</b>	<b>0 ... 12.000</b>	<b>0 ... 15.000</b>		
	Límite de presión de sobrecarga	12.500	15.500		
	Presión de estallido	14.000	16.000		
<b>psi</b>	<b>Rango de medida</b>	<b>0 ... 23.000</b>	<b>0 ... 36.000</b>	<b>0 ... 58.000</b>	<b>0 ... 72.000</b>
	Límite de presión de sobrecarga	33.300	50.500	72.500	87.000
	Presión de estallido	58.000	87.000	116.000	145.000
	<b>Rango de medida</b>	<b>0 ... 87.000</b>	<b>0 ... 100.000</b>	<b>0 ... 115.000</b>	<b>0 ... 145.000</b>
	Límite de presión de sobrecarga	101.500	116.000	145.000	159.000
	Presión de estallido	159.500	159.500	174.000	174.000

### Duración

A petición, ya que la duración depende de la curva de presión real.

A pesar de su excelente resistencia a cambios de carga, la resistencia a cambios de carga continuada a largo plazo presenta limitaciones. El motivo son las cargas extremas a las que están expuestos los materiales sometidos a altas presiones. Esto es válido especialmente en el caso de aplicaciones dinámicas. En consecuencia, las piezas del HP-2 sometidas a presión son piezas de desgaste y, por tanto, quedan excluidas de la garantía.

### Señales de salida

Clase de señal	Señal
Corriente (2 hilos)	4 ... 20 mA
Tensión (3 hilos)	DC 0 ... 5 V, DC 0 ... 10 V
USB	USB 2.0

### Alimentación auxiliar

La alimentación auxiliar permitida depende de la señal de salida seleccionada

- 4 ... 20 mA: DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 5 V: DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 10 V: DC 14 ... 30 V
- USB 2.0: DC 5 V

ES

### Carga en $\Omega$

- Salida de corriente (2 hilos):  $\leq$  (alimentación auxiliar - 10 V) / 0,02 A
- Salida de tensión (3 hilos):  $>$  Señal de salida max. / 1 mA

### Clases de protección (nach IEC 60529)

- Conector angular DIN 175301-803 A: IP 65
- Conector circular M12 x 1 (4-pin): IP 67
- Conector USB, modelo A: Instrumento: IP 67, conector: IP 20
- Salida de cable: IP 67

El tipo de protección indicado sólo es válido en estado conectado con conectores según el modo de protección correspondiente.

### Rangos de temperatura admisibles

- Medio: 0 ... +80 °C
- Ambiente: -20 ... +80 °C
- Almacenamiento: -40 ... +85 °C

### Conformidad CE

- Directiva de EMC, EN 61326 emisión (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (ámbito industrial). Con salida de señal USB y fuertes interferencias electromagnéticas en el rango de frecuencia 650 ... 750 MHz pueden producirse influencias sobre la precisión de hasta 1 %.
- Directiva de equipos a presión
- Directiva de RoHS

Observar las especificaciones en el albarán para números de tipos especiales, p. ej. HP-20000. Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica de WIKA PE 81.53 y la documentación de pedido.

### 4. Diseño y función

#### 4.1 Descripción breve

La presión actual se deduce mediante la deformación de la membrana en el elemento sensible. Con alimentación auxiliar, esta deformación de la membrana se transforma en una señal eléctrica. La señal de salida del sensor de presión está amplificada y estandarizada.

#### 4.2 Volumen de suministro

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

ES

### 5. Transporte, embalaje y almacenamiento

#### 5.1 Transporte

Comprobar si el sensor de presión presenta eventuales daños causados en el transporte.

Notificar daños obvios de forma inmediata.

#### 5.2 Embalaje

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.

Guardar el embalaje ya que es la protección ideal durante el transporte (por ejemplo si el lugar de instalación cambia o si se envía el instrumento para posibles reparaciones).

#### 5.3 Almacenamiento

##### **Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:**

véase capítulo 3 "Datos técnicos"

Almacenar el transmisores de presión en su embalaje original en un lugar que cumple las condiciones arriba mencionadas.



##### **¡ADVERTENCIA!**

Antes de almacenar el instrumento (después del funcionamiento), eliminar todos los restos de medios adheridos. Esto es especialmente importante cuando el medio es nocivo para la salud, como p. ej. cáustico, tóxico, cancerígeno, radioactivo, etc.

### 6. Puesta en servicio, funcionamiento



#### ¡CUIDADO!

Comprobar el sensor de presión visualmente antes de utilizarlo.  
Utilizar el sensor de presión sólo en condiciones absolutamente seguras.

#### 6.1 Montaje mecánico

- Las superficies de obturación en el instrumento y en el punto de medición deben estar libres de suciedad.

- Para atornillar el instrumento, la fuerza necesaria debe aplicarse, mediante el uso de herramientas adecuadas, sólo sobre las superficies planas de ajuste previstas para este fin, y no a través de la caja.

Los valores para par de apriete y presión máxima válidos para el lugar de montaje deben tomarse de la documentación del fabricante del tubo de alta presión.

- No bloquear las vueltas de la rosca al enroscar.
- Las indicaciones sobre taladros para roscar y para soldar se detallan en nuestra información técnica IN 00.14 en [www.wika.es](http://www.wika.es).

#### 6.2 Montaje eléctrico

- Poner a tierra el instrumento a través de la conexión.
- Utilizar el sensor de presión acoplable con un cable blindado y poner a tierra el blindaje en un lado del cable como mínimo, si los cables tienen una longitud superior a 30 m (3 o 4 hilos) o si salen del edificio.
- Seleccionar el correcto diámetro de cable para la entrada de cable del conector. Prestar atención a que el prensaestopas del conector montado esté correctamente fijado y que las juntas estén presentes y no dañadas. Apretar el racor y comprobar si las juntas están bien asentadas, para garantizar el tipo de protección.
- Con salida de cable, asegurarse de que no penetre humedad en las salidas en el extremo del cable.
- Tener en cuenta los datos técnicos según el capítulo 3 “Datos técnicos”.



ES

## 6. Puesta en servicio, funcionamiento

 
Conexión eléctrica	Sección de hilo	Ø cable	Longitudes de cable
Conector angular DIN 175301-803 A	máx. 1,5 mm <sup>2</sup>	6 ... 8 mm	-
Conector circular, M12 x 1 (4-pin)	-	-	-
Conector USB, modelo A	-	-	2 m
Salida de cable	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	6,8 mm	1,5 m

### Esquemas de conexiones

Abreviaturas véase página 65

#### Conector angular DIN 175301-803 A

2 hilos      3 hilos



<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
<b>0V</b>	2	2
<b>S+</b>	-	3

#### Conector circular, M12 x 1 (4-pin)

2 hilos      3 hilos



<b>U<sub>B</sub></b>	1	1
<b>0V</b>	3	3
<b>S+</b>	-	4

#### Salida de cable

2 hilos      3 hilos



<b>U<sub>B</sub></b>	marrón	marrón
<b>0V</b>	verde	verde
<b>S+</b>	-	blanco

#### Conector USB, modelo A





<b>+5V</b>	1
<b>GND</b>	4
<b>D+</b>	3
<b>D-</b>	2

ES



### Montaje del conector angular DIN 175301-803

1. Soltar el tornillo ①.
2. Soltar el prensaestopas ②.
3. Sacar el conector angular ⑤ + ⑥ del instrumento.
4. Quitar el bloque de terminales ⑧ del conector angular ⑥ sacándolo de la ranura de montaje ⑧.
5. Pasar el cable con el diámetro exterior correspondiente a través del prensaestopas ②, el anillo ③, la junta ④ y la caja ⑤.
6. Conectar los extremos asignación de cable en forma correspondiente en los bornes de conexión del bloque de terminales ⑥ (Asignación véase el cuadro “Esquemas de conexiones”)
7. Apretar el conector angular ⑥ en la caja ⑤.
8. Cerrar el prensaestopas ②. Asegurarse de que las juntas no estén dañadas y que el prensaestopas y las juntas estén montados correctamente para garantizar el tipo de protección.
9. Poner la junta plana cuadrada ⑦ por encima de los conectores del sensor de presión.
10. Deslizar el conector angular montado ⑤ + ⑥ sobre los conectores del sensor de presión.
11. Usando el tornillo ①, atornillar a mano el conector angular al sensor de presión.

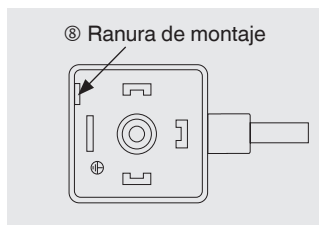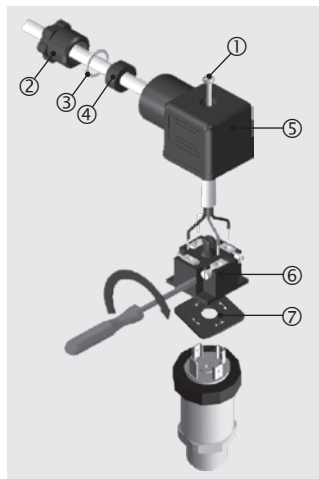

### 6.3 Puesta en servicio de instrumentos USB

- Para instalación del controlador se requieren derechos de administrador.
- Unir el conector USB con un puerto USB 2.0 con el ordenador.
- Instalar el controlador mediante el wizard de instalación del software del producto.
- Para el funcionamiento avanzado se dispone del datalogger P-3x (véanse detalles en el manual de instrucciones del datalogger P-3x).
- Los detalles sobre el protocolo de interfaces o de DLL (Dynamic Link Library) se encuentran en el CD del software y en el área de descarga de [www.wika.es](http://www.wika.es).



Utilizar el software del modelo P-30 para el modelo HP-2. Todos los archivos y documentos están disponibles para su descarga en [www.wika.es](http://www.wika.es).

### 7. Ajuste de punto cero y span




Sólo ajustar el potenciómetro en span si se dispone de un equipo de calibración con una exactitud mejor que el triple de la precisión del sensor de presión.

#### 7.1 Preparación (ilustración A)

Para acceder a los potenciómetros, abrir el instrumento como sigue:

- Desconectar la conexión eléctrica ① del instrumento.
- Soltar ② el anillo roscado.
- Retire con cuidado el conector ③ desde el instrumento.
- Conectar el conector ③ a la alimentación auxiliar y a una unidad indicadora (p. ej. un amperímetro, un voltímetro) según el esquema de conexión.

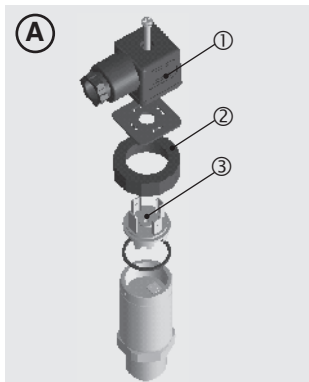


#### 7.2 Ajuste de punto cero (ilustración B)

- Alcanzar el valor inicial del rango de medida
- Ajustar mediante el potenciómetro "Z" la señal mínima de salida (p. ej. 4 mA).

#### 7.3 Ajuste span (ilustración B)

- Alcanzar el valor final del rango de medida
- Acerca de los potenciómetro "S" ajustar la señal máxima de salida (p. ej. 20 mA).
- Comprobar el punto cero y volver a ajustar en caso de desviación.
- Repetir el proceso hasta que el punto cero y el span estén correctamente ajustados.

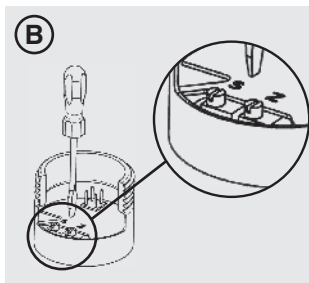

#### 7.4 Finalizar el ajuste (ilustración A)

- Desconectar el conector ③ de la alimentación auxiliar y unidad indicadora.
- Cuidadosamente, introducir el conector ③ en el instrumento sin dañar los hilos conductores ni las juntas. Las juntas tienen que estar limpias y sin daños para asegurar el tipo de protección indicado.
- Apretar el anillo roscado ②.

Tras el ajuste comprobar si el sistema trabaja correctamente.

Ciclo de recalibración recomendado: semestral

## 8. Kit de piezas de repuesto

### 8. Kit de piezas de repuesto


El kit de piezas de repuesto sirve para reemplazar la conexión al proceso y la placa de deflexión de los modelos HP-2-D y HP-2-E. No es compatible con la versión estándar modelo HP-2-S.

#### 8.1 Contenido del kit de piezas de repuesto

##### Conexión al proceso intercambiable



##### Mordaza de sujeción

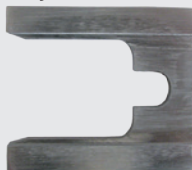

ES

##### Placa de deflexión para DIPS o EPC



DIPS




EPC

##### Junta tórica



#### 8.2 Herramienta necesaria

##### Tornillo de banco

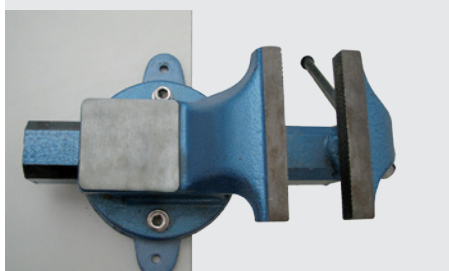

##### Llave dinamométrica



##### Pinceta



## 8. Kit de piezas de repuesto

### 8.3 Montaje




Sujetar la mordaza de sujeción en el tornillo de banco como muestra la ilustración, de modo que no pueda deslizarse.



Deslizar el sensor de presión en la mordaza por la ranura fresada en la conexión al proceso.



Aflojar la conexión al proceso con una llave dinamo-métrica.

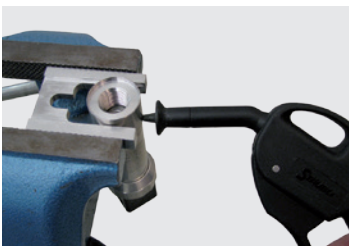

Secar la placa de deflexión incl. junta tórica con aire comprimido. Como acceso sirve un orificio en la conexión al proceso.

Placa de deflexión




DIPS






EPC


## 8. Kit de piezas de repuesto

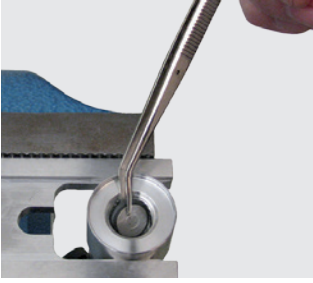

Retirar la placa de deflexión incl. la junta tórica con una pinceta.

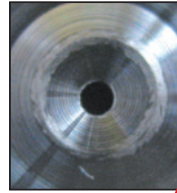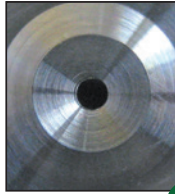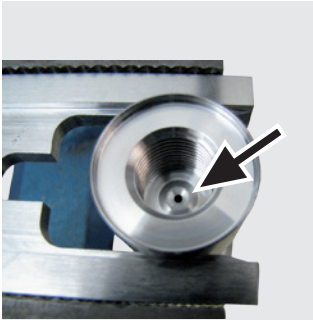

Comprobar visualmente si el cono obturador está dañado. Si el cono está dañado, deberá reemplazarse todo el dispositivo.

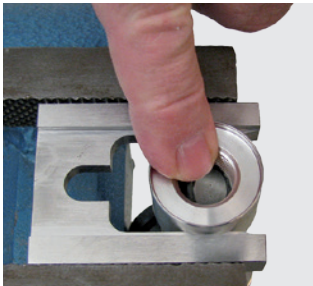

Colocar oblicuamente la nueva placa de deflexión con junta tórica y presionarla hacia abajo, sin dañar la superficie de la placa ni la junta.



DIPS



EPC



Apretar la conexión al proceso con la llave dinamo-métrica.

Ajustar en la llave dinamo-métrica el par de apriete a 130 Nm.

ES

## 9. Mantenimiento y limpieza

### 9.1 Mantenimiento

Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante.

Si hay sospecha de fugas debido a fisuras, reemplazar la conexión al proceso, como se describe en el capítulo 8 “Kit de piezas de repuesto”.

Para el código del kit de piezas de repuesto, veáse el capítulo 12 “Accesorios”.

### 9.2 Limpieza



#### ¡CUIDADO!

- Antes de proceder con la limpieza hay que separar debidamente el sensor de presión de cualquier fuente de presión, desactivarlo y desconectarlo del suministro de corriente la red.
- Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.
- Asegurarse de que las conexiones eléctricas no se humedecen.
- Una vez desmontado el instrumento se debe enjuagar y limpiar antes de devolverlo para proteger a las personas y el medio ambiente contra residuos del medio de medición.
- Medios residuales en los transmisores de presión desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación. Tomar adecuadas medidas de precaución.



Véase el capítulo 11.2 “Devolución” para obtener más información acerca de la devolución del instrumento.

## 10. Errores

En caso de averías, comprobar en primer lugar la conexión mecánica y eléctrica.

Errores	Causas	Medidas
Ninguna señal de salida	Cable roto	Reemplazar el cable de conexión
	Alimentación auxiliar errónea/ ausente	Corregir la corriente auxiliar
Señal de salida ausente/errónea	Error de cableado	Corregir el cableado conforme al esquema de conexión
La señal de salida no cambia cuando cambia la presión	Alimentación auxiliar errónea	Sustituir el instrumento
Señal de salida discrepante	Modificación del punto cero debido a la dinámica de la presión	Reajustar el punto cero
Span de señal demasiado alto	Picos de presión, cavitaciones	Utilizar un dispositivo con protección contra cavitación y picos de presión
Insuficiente span de señal	Alimentación auxiliar errónea	Corregir la corriente auxiliar
Span de señal oscilante	Fuentes de interferencias CEM en el entorno	Blindar el instrumento y los cables, quitar la fuente de interferencias
	Instrumento no conectado a tierra	Conectar a tierra el instrumento
	Presión del medio fuertemente ciclante	Amortiguación (asesoramiento por parte del fabricante)
Fugas en la conexión al proceso	Fisuras en el canal de presión	Asesoramiento por parte del fabricante, event. reemplazar el dispositivo

ES

En caso de reclamación injustificada se facturarán los costes de tramitación.



### ¡CUIDADO!

Si no es posible eliminar los errores mediante las medidas arriba mencionadas, poner inmediatamente el instrumento fuera de servicio; asegurarse de que ya no esté sometido a ninguna presión o señal y proteger el instrumento contra una puesta en servicio accidental o errónea.

En este caso ponerse en contacto con el fabricante.

Si desea devolver el instrumento, observar las indicaciones en el capítulo 11.2 “Devolución”.

## 11. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos



### ¡ADVERTENCIA!

Medios residuales en los transmisores de presión desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación. Tomar adecuadas medidas de precaución.

### 11.1 Desmontaje



### ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de quemaduras!

¡Dejar enfriar el instrumento lo suficiente antes de desmontarlo!

Peligro debido a medios muy calientes que se escapan durante el desmontaje.

¡Desmontar el manómetro sólo si no está sometido a presión!

### 11.2 Devolución



### ¡ADVERTENCIA!

**Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:**

Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, soluciones, etc.).

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones encuentra en el apartado "Servicio" en nuestra página web local.

### 11.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.



## 12. Accesorios

### 12. Accesorios

#### Accesorios y piezas de recambio

##### Conector

Denominación	Código de artículo		
	sin cable	con 2 m de cable	con 5 m de cable
<b>Conector angular DIN 175301-803 A</b>			
■ con racor, métrico	11427567	11225793	11250186
■ con racor, conduit	11022485	-	-
<b>Conector eléctrico, M12 x 1, de 4 polos</b>			
■ recto	2421262	11250780	11250259
■ angular	2421270	11250798	11250232

ES

##### Juntas para conectores

Denominación	Código de artículo
Conector angular DIN 175301-803 A	1576240

##### Kit de piezas de repuesto para los modelos HP-2-D y HP-2-E

Compuesto de rosca de conexión de repuesto, disco de sellado de repuesto y una ayuda de montaje.

Kit de piezas de repuesto adecuado para las siguientes conexiones al proceso:

Conexión al proceso	Código de artículo	
	Modelo HP-2-D	Modelo HP-2-E
M16 x 1,5 rosca hembra	14039895	14050403
M20 x 1,5 rosca hembra	13319923	14050404

##### Software

El software completo está disponible para descargarlo sin cargo en la siguiente ruta.  
[www.wika.es](http://www.wika.es) / descarga / Software / Presión electrónica





Further WIKA subsidiaries worldwide can be found online at [www.wika.com](http://www.wika.com).  
Weitere WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter [www.wika.de](http://www.wika.de).  
La liste des autres filiales WIKA dans le monde se trouve sur [www.wika.fr](http://www.wika.fr).  
Otras sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en [www.wika.es](http://www.wika.es).



**WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG**  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg • Germany  
Tel. +49 9372 132-0  
Fax +49 9372 132-406  
[info@wika.de](mailto:info@wika.de)  
[www.wika.de](http://www.wika.de)